


# 改善箇所説明図



## 基準不適合発生箇所

注：  は改善箇所を示す。

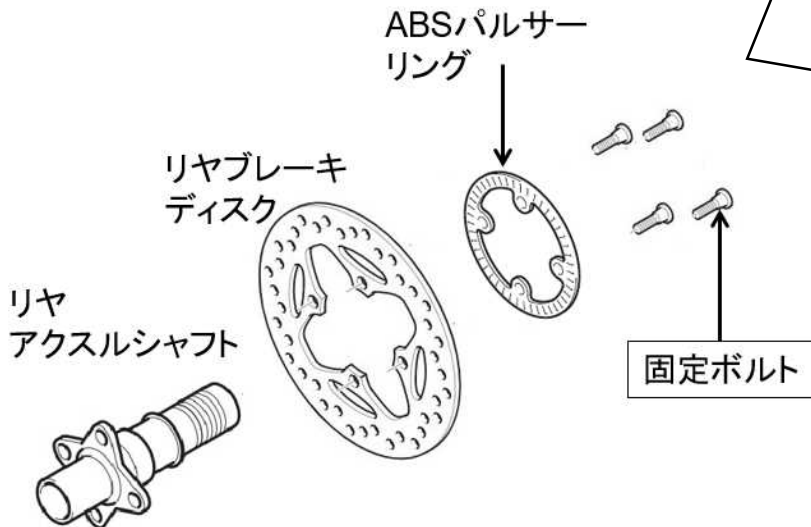

## 基準不適合発生箇所

リアブレーキにおいて、ABS のパルサーリングを固定しているボルトの固定が不十分なためにボルトが緩むものがある。そのため、ABS システムが誤作動し、ABS の警告灯が点灯するおそれがある。最悪の場合、ABS が機能なくなり、制動距離が伸びるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、固定ボルトを新品に交換し、液状の緩み止め剤を使用して組み付ける。

識別 対策後は車台番号末尾付近に白色のペイントマークを塗布する。