


## 改善箇所説明図

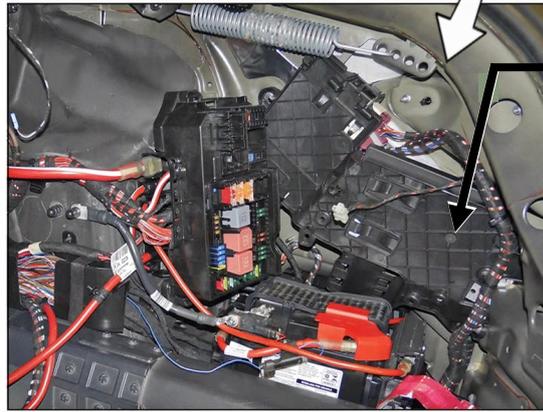

不具合発生箇所

リア SAM コントロールユニット

トランクルーム右側

注:  は、制御プログラムを対策仕様に書き換える部位を示す。

リア SAM (信号検知制御モジュール) コントロールユニットの制御プログラムにおいて、設計が不適切なため、エンジン始動時に誤ってリア SAM の初期化が行われることで、関連するユニットの警告灯が点灯すると共に、リアドアのパワーウィンドウが作動しない、等の作動が制限されることがある。最悪の場合、テールランプユニットが正しく作動せず、後部の灯火類が点灯しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、リア SAM コントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別 : 車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する