

連絡先:	国土交通省 自動車局 審査・リコール課リコール監理室
	TEL: 03-5253-8111 内線 42361
アドレス:	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和 4年 7月 15日

リコール届出番号	外-3443	リコール開始日	令和 4年 7月 16日
届出者の氏名又は名称	フォードモーターカンパニー アジアにおける代表者 Susanto, Bagus	[製作国: アメリカ合衆国 製作者名: フォード自動車株式会社 問い合わせ先: お客様相談室 0120-125175]	
不具合の部位 (部品名)	緩衝装置 (リヤサスペンショントールリンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	緩衝装置のリヤサスペンショントールリンクにおいて、強度検討が不適切なため、ロッド部の強度が不足しているものがある。リヤナックルのボールジョイントが、アフターマーケット部品に交換されている一部車両では、冬季凍結防止剤等による腐食のため円滑に動かなくなる事があり、トールリンクに加わる曲げ応力増加によりロッド部が破損し、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、令和元年9月27日付け届出番号 外 2918 (左右リヤサスペンショントールリンク交換) が実施済みかどうか確認する。 ・未実施の場合は左右のリヤサスペンショントールリンクを対策品に交換する。 ・実施済みの場合は、リヤナックルがボールジョイントタイプかゴムブッシュタイプか確認する。 ・ボールジョイントタイプの場合は、リヤサスペンショントールリンクを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者: ダイレクトメール等で通知する。 ・ 自動車特定整備事業者等: 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・ 弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
フォード	ABA-1FMHK8	エクスプローラー	1FMHK8F89BGA00397~1FM5K8F80DGB00913 平成 22年 10月 18日~平成 24年 8月 7日	1616 台	
	ABA-1FMHK9	エクスプローラー	1FMHK7D92CGA00216~1FM5K7D91DGB09500 平成 23年 6月 16日~平成 24年 8月 27日	600 台	
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 22年 10月 18日~平成 24年 8月 27日	(計 2216 台)	

(備考) 本件は、令和元年9月27日付け届出番号「外 2918」で届出したものであるが、新たに原因が判明し対策部品の準備ができたため、対象を限定し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。