


改善箇所説明図

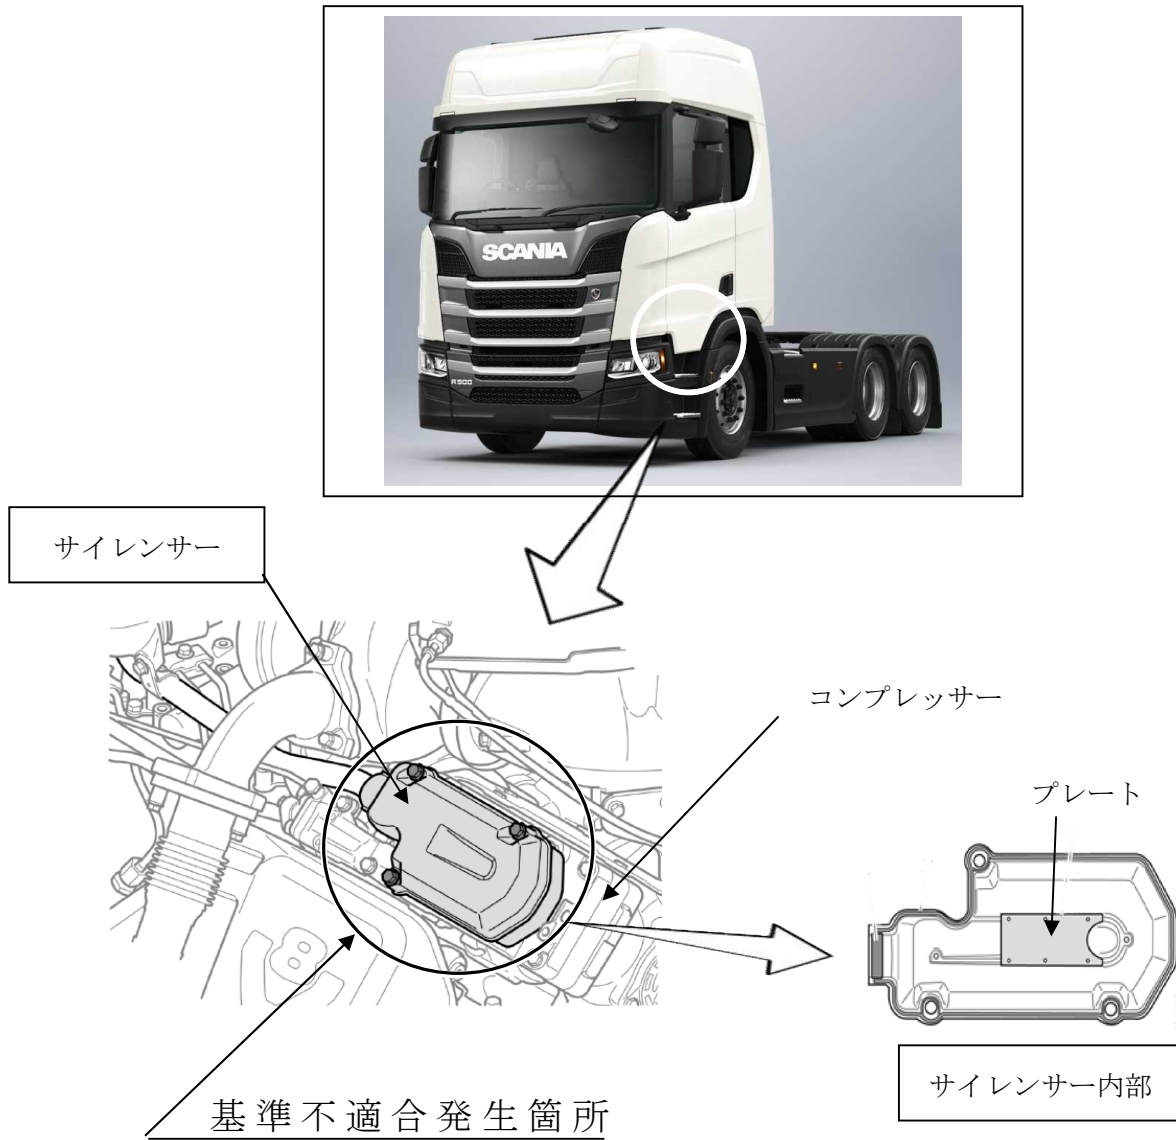

不具合の内容

エンジンの動力により駆動されている圧縮空気用コンプレッサーの吸入側サイレンサー内部の整流プレートが強度が不足しているため、サイレンサー内の空気の流れによりプレートが振動し異音が発生する可能性がある。このまま使用を続けた場合、最終的にこのプレートが破損し破片がコンプレッサー内部に吸入され、コンプレッサーが損傷し、走行不能になる恐れがある。

改善の内容

全車両、サイレンサー内部にあるプレートを取り外す。
コンプレッサーが損傷している場合は新品に交換する。

注 は、内部のプレートを外す部品を示す。

識別：サイレンサー上面に白色ペイントを塗布する。