


改善箇所説明図

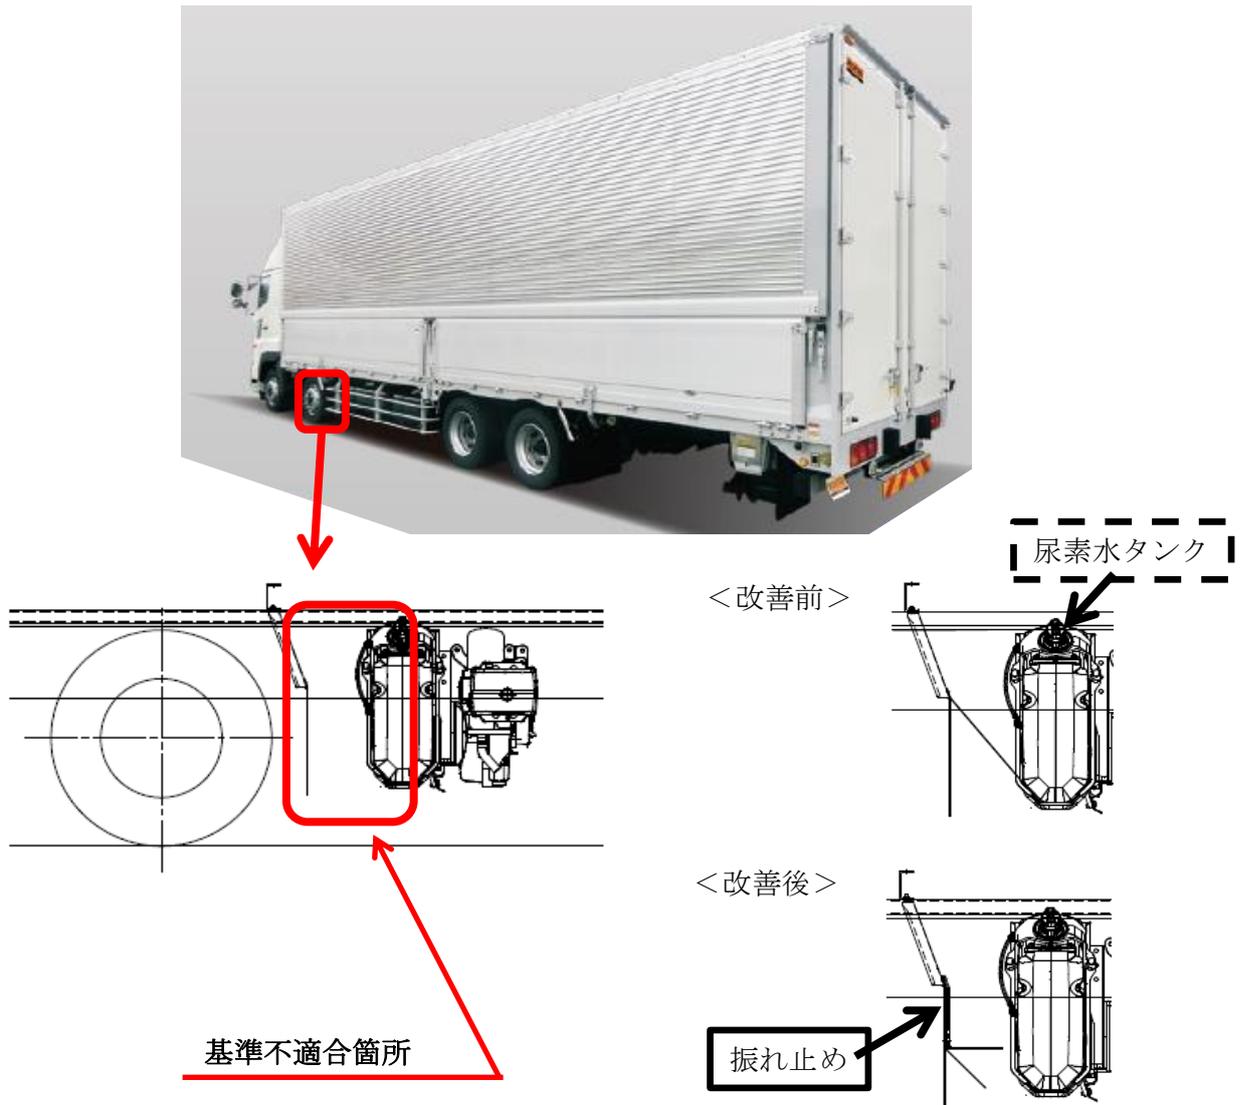

注： は追加部品を示す。 は点検結果により交換部品を示す。

大型トラック4軸車輛の左前後輪フェンダフラップにおいて、設計検討が不適切なため、走行時にフェンダフラップと樹脂製尿素水タンクが干渉し続けることがある。そのため、走行振動などで尿素水タンクに削れが生じ、最悪の場合、尿素水タンクに穴があき尿素水が漏れだすおそれがある。

改善の内容

全車両、左前後輪フェンダフラップの振れ止めを追加取り付けする。尿素水タンクの点検をおこない、削れがある場合は尿素水タンクを交換する。

識別の方法

改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5207のステッカーを貼付する。