


改善箇所説明図

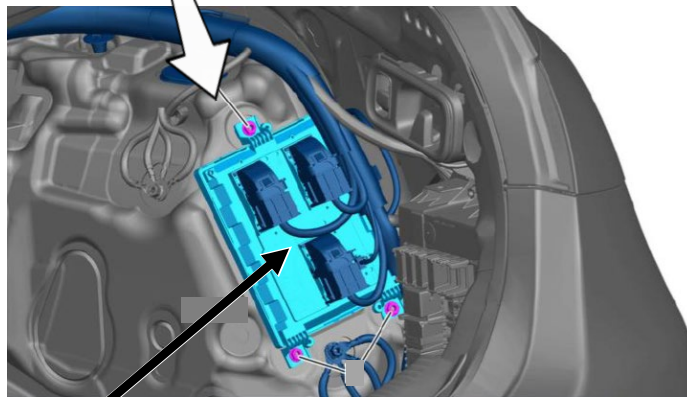

トランク内右

不具合発生箇所

リア SAM

注: は、カバーを装着する部位を示す。

トランク内にあるリア SAM(信号検知制御モジュール)コントロールユニットにおいて、設置の位置が不適切なため、雨天時にトランクを使用する際にトランクリッドからの雨水がリア SAMに直接滴下することがある。そのため、電気的な故障が発生して関連する機能や装置の警告灯が点灯したり、灯火器類等の作動不良が発生したりする上、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、リア SAM コントロールユニットにカバーを装着します。なお、雨水の滴下による損傷がある場合は、関連する部位を新品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する