

# 改善箇所説明図



テールランプ

交換/対策部位

基準不適合部位

テールランプにおいて、組み付けが不適切なため、テールゲートパネルと強く干渉しているものがある。そのため、テールランプのハウジングが損傷し、雨水等がランプ内部に侵入するおそれがある。最悪の場合、テールランプが点灯しなくなる。

## 改善の内容

全車両、テールランプのスタッド部にスペーサーを追加する。なお、シャワーテストを行い、テールランプ内に水入りが認められる場合にはテールランプを良品に交換する。

識別 : 車台番号打刻の車台番号の最左から1桁目の上部に黄色のペイントを塗る。