


## 改善箇所説明図

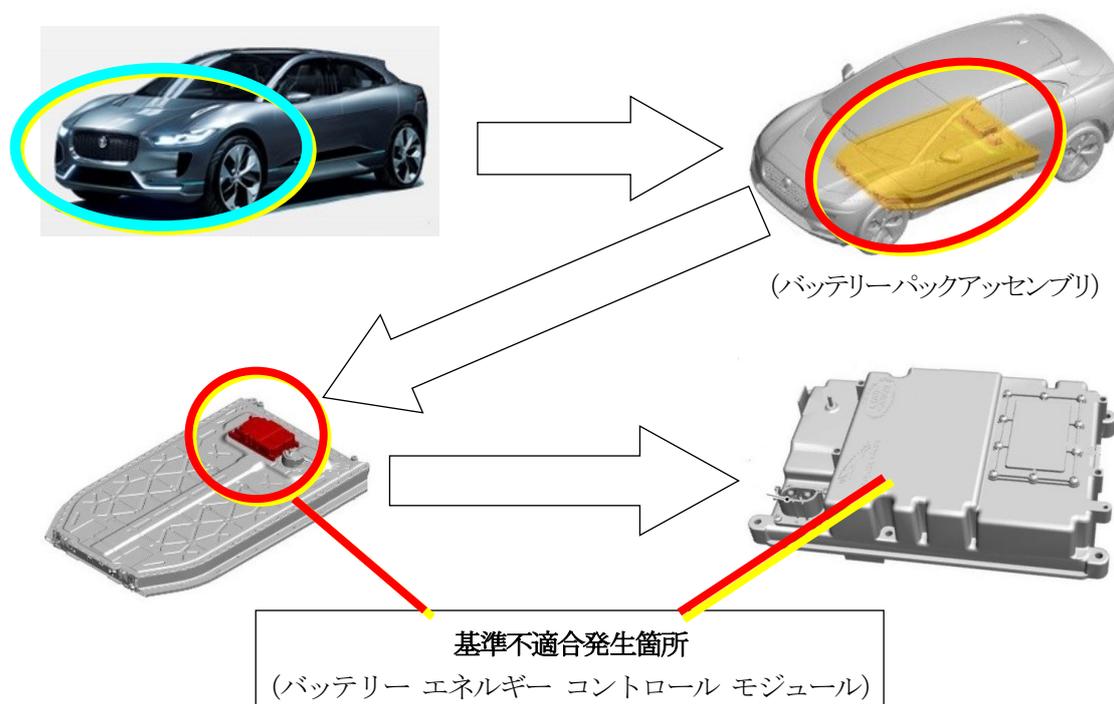

注：  は、プログラム更新部分を示す。

### 基準不適合発生箇所

電動機の電源装置において、バッテリー エネルギー コントロール モジュールの制御プログラムが不適切だったため、外-3647 のリコール改善措置作業を行った。

この際、不適切なプログラム書換え工具による改善措置作業の実施、又は通信障害により、改善措置が完了していない。そのため、バッテリーの温度異常を監視できず警告灯が点灯し、最悪の場合、バッテリーパックアセンブリ内のリチウムイオン電池より火災が発生するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、バッテリー エネルギー コントロール モジュールの制御プログラムを正しいプログラム書換え工具を使用して書き換える。

識別：助手席ドアのボディ側下部、ドアヒンジボルトに白ペイントを塗布する。