少数台数のリコール届出の公表について (令和5年12月分)

リコール対象が少数である 100台未満の届出について、令和 5年 12月は 10件の届出がありましたので公表します。

1. 届出者:日立建機株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間		
12月4日	5409	車名:日立	10	令和5年2月13日~		
		型式: YDR-H86		令和5年4月25日		
		通称名:ZW140-6				
不具合の部位等	ショベル・ローダのエンジン排気ガス再循環装置において、再循環させる排気ガ					
	ス流量を調整するバルブ(EGRバルブ)の組付け手順が不適切なため、EGRバルブに亀					
	裂が発生することがある。そのため、亀裂部分から再循環ガスが漏れることで排出					
	ガスの	基準値を満たさなくなるおそれがある	5.			

2. 届出者:ビー・エム・ダブリュー株式会社

		/ · / / / / / / / / / / / / / / / / / /					
届出日	届出番号	車名、型式、通称名等 対象台数 輸入期間					
12月4日	外	車名:BMW	2	令和4年5月24日~			
	3684	型式:3CA-UZ7230		令和4年10月5日			
		通称名:BMW X3 M40d					
不具合の部位等	スター	ータージェネレーターにおいて、製造	貴工程がる	不適切なため48V ケーブルがエ			
	ンジンバ	ルーム内のボディアースポイントにコ	Eしくボル	ルト固定されていないものがあ			
	る。そのため、エンジンスタートストップシステムの機能が正しく作動しなくなる						
	ことがあり、以下の不具合が発生するおそれがある。						
	・アク	セル操作OFFかつエンジン停止状態	紫の走行7	から、再度加速しようとアクセ			
	ルペダルを踏み込んだ際に、エンジンが再始動せず惰性走行が続き、警告灯が点灯						
	しない。						
	・ボディアースポイントの接触抵抗が大きくなり、固定ボルトが過熱しその周辺に						
	焼痕が死	残る。					

3. 届出者:トヨタ自動車株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間		
12月6日	5425	車名:トヨタ	18	令和5年5月22日~		
		型式:3BA-DB26		令和5年8月3日		
		通称名:スープラ 他				
不具合の部位等	自動変速機内の制御コンピュータ(ECU)において、溶接機の管理が不適切な					
	ため、ECUケース接合面に溶接不良のものがある。そのため、そのままの状態で					
	使用を続けると、トランスミッションフルードがケース内部に浸入してフルード内					
	の金属料	分により短絡回路が形成され、最悪 <i>©</i>	り場合、対	走行不能となるおそれがある。		

4. 届出者:ビー・エム・ダブリュー株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間		
12月6日	外	車名:BMW	60	令和5年1月19日~		
	3731	型式:3DA-UZ20		令和5年4月12日		
		通称名:BMW X3 xDrive20d 他				
不具合の部位等	自動多	変速機内の制御コンピュータ (ECU) は	こおいて、	溶接機の管理が不適切なため、		
	ECU ケース接合面に溶接不良のものがある。そのため、そのまま使用を続けると、					
	トランスミッションフルードがケース内部に浸入してフルード内の金属粉により短					
	絡回路7	が形成され、最悪の場合、走行不能と	となるおそ	それがある。		

5. 届出者: McLaren Automotive Asia Pte Ltd.

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間		
12月8日	外	車名:マクラーレン	39	令和5年6月5日~		
	3742	型式:7LA-MA6		令和5年10月20日		
		通称名:マクラーレン Artura				
		クーペ				
不具合の部位等	エンジン低圧燃料ホースの製造工程に不備があったため、厚みの異なるホースを					
	取り付けられたものがある。そのため、エンジン始動時など燃圧がかかった際にコ					
	ネクターからホースが外れることにより、燃料が漏れ、最悪の場合、火災となるお					
	それがる	ある。				

6. 届出者:ビー・エム・ダブリュー株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間	
12月11日	外	車名:BMW	7	令和4年6月27日~	
	3683	型式: ZAA-12CF89S		令和4年9月1日	
		通称名:BMW iX xDrive40 他			
不具合の部位等	複合充電装置 (CCU)において、製造過程での作業手順が不適切なため、故障する				
	ものがある。そのため、充電の中断や、車両がスタンバイ状態にならない、または				
	走行中に	こ高電圧システムがオフになり走行っ	できなく	なるおそれがある。	

7. 届出者: UDトラックス株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間		
12月12日	外	車名:ボルボ	40	令和5年5月8日~		
	3730	型式:2KG-4S2TEA1		令和5年7月28日		
		通称名:FH 他				
不具合の部位等	後処理制御モジュールにおいて、プログラムの書き込み時にデータ読み出し設定					
	が不適切なため、汎用故障診断ツールで故障発生時の運転状況を示すデータを読み					
	出すことができない。そのため、道路運送車両の保安基準第31条の細目告示第41条					
	別添48の車載式故障診断装置(ディーゼル重量車J−OBDⅡ)の技術基準に適合					
	していフ	ない。				

8. 届出者:極東開発工業株式会社

O. ALM I. EXPINAL—XVIII. CALL							
届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間			
12月18日	5427	車名:日野	74	平成29年10月30日~			
		型式:2DG-FS1EJA		令和4年8月8日			
		通称名:日野プロフィア 他					
不具合の部位等	脱着	装置付きコンテナ自動車のシャシフロ	ノームと	架装物を連結する固縛装置にお			
	いて、						
	①ボルトの締付トルク管理が不適切なため、締付トルクが不足しているものがある。						
	②フレームサポートの設計検討および施工管理が不十分なため、フレームサポート						
	が回転	することがある。					
	そのため、そのままの状態で使用を続けると、オイルクーラー用油圧ホースとフレ						
	ームサ	ームサポートが干渉してミッションオイルが漏れ、最悪の場合、トランスミッショ					
	ンが焼き	き付き、走行不能となるおそれがある	5 .				

9. 届出者:ボルボ・カー・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間	
12月20日	外	車名:ボルボ	9	令和3年7月26日~	
	3747	型式:5AA-ZB420TM		令和5年7月6日	
		通称名:ボルボ S60 他			
不具合の部位等	助手周	第エアバッグにおいて、車両生産工程	星の管理を	が不適切なため、助手席エアバ	
	ッグがi	適切なトルクで締め付けされていない	い。その方	ため、走行中の振動等でボルト	
	が緩み、最悪の場合、助手席エアバッグが正しく展開せず、意図した乗員保				
	がえられ	れないおそれがある。			

10. 届出者:フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	車名、型式、通称名等 対象台数 輸入期間			
12月21日	外	車名:フォルクスワーゲン	3	令和4年10月31日~		
	3751	型式:3BA-C1DKR		令和5年6月13日		
		通称名:VW T-CROSS 1.0/85kW 他				
不具合の部位等	運転支援システムTravel Assist(※) において、生産後の修正工程における、更					
	新作業中の通信エラー等により、正しくプログラムが更新されていない。そのため、					
	ステアリングのハンズオフ検知時のシステム無効化に関する作動が、保安基準に適					
	合していない。					
	(※)	アクセル、ブレーキ、ステアリング技	異作をサ	ポートする運転支援システム		

【参考】

●令和5年12月のリコール届出件数

		内	訳
		対象台数 100 台以上	対象台数 100 台未満
国産車	10(-12)	7 (-10)	3 (-2)
輸入車	15(-9)	8 (-7)	7 (-2)
計	25(-21)	15(-17)	10(-4)

※ () 内は、対前年度同月比

●令和5年度のリコール総届出件数及び総対象台数

<速報値>

		届出件数			対 象 台 数	
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	17 (+1)	11 (-10)	28 (-9)	409, 601 (-114, 826)	51, 160 (+44, 437)	460, 761 (-70, 389)
5	10 (-2)	7 (-6)	17 (-8)	284, 817 (+36, 624)	17, 802 (-5, 317)	302, 619 (+31, 307)
6	19 (+2)	18 (-12)	37 (-10)	1, 091, 490 (+811, 189)	41, 376 (-144, 868)	1, 132, 866 (+666, 321)
7	$17(\pm 0)$	$13(\pm 0)$	$30(\pm 0)$	1, 163, 378 (+717, 482)	198, 920 (+174, 495)	1, 362, 298 (+891, 977)
8	13 (+11)	12 (+2)	25 (+13)	30, 800 (+28, 086)	4, 162 (-3, 813)	34, 962 (+24, 273)
9	9 (-9)	25 (+16)	34 (+7)	81, 926 (-75, 421)	34, 960 (-5, 012)	116, 886 (-80, 433)
1 0	16 (+2)	20 (-2)	$36(\pm 0)$	89, 957 (-82, 356)	33, 917 (-7, 178)	123, 874 (-89, 534)
1 1	21 (+6)	12 (-11)	33 (-5)	1, 475, 474 (+1, 370, 972)	24, 579 (-20, 891)	1, 500, 053 (+1, 350, 081)
1 2	10 (-12)	15 (-9)	25 (-21)	1, 235, 864 (+838, 576)	13, 973 (-36, 522)	1, 249, 837 (+802, 054)
小計	132 (-1)	133 (-32)	265 (-33)	5, 863, 307 (+3, 530, 326)	420, 849 (-4, 669)	6, 284, 156 (+3, 525, 657)

※ ()内は、対前年度同月比

(問い合わせ先)

国土交通省物流・自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・筑紫 電話 03-5253-8111 (代表) (内線 42361)