

## 改善箇所説明図



注：  は、対策プログラムに書き換える部位を示す。

リア SAM (信号制御および作動モジュール) コントロールユニットにおいて、製造ツールの管理が不適切なため基板に軽微な損傷が生じているものがある。そのため、使用過程で生じる振動等で損傷が進むことで基板内に短絡が発生し、左後退灯が常時点灯し続けるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、リア SAM コントロールユニットのプログラムを本不具合が生じた場合に、警告灯を点灯させるプログラムに書き換える。ただし、左後退灯が常時点灯している場合には、リア SAM コントロールユニットを良品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色の識別ペイントを塗布する