


## 改善箇所説明図

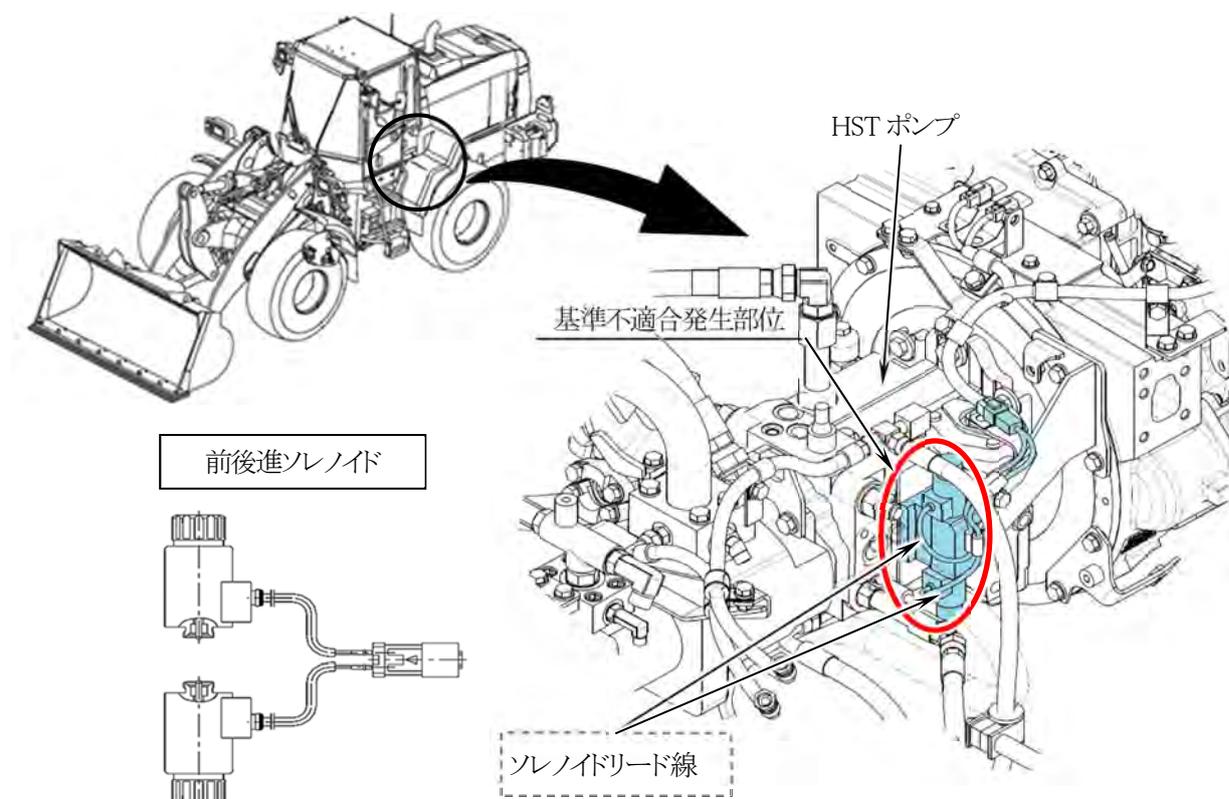

注   は交換部品を   は取り回しを変更する配線を示す。

ショベル・ローダの静油圧変速機において、前後進ソレノイドへの雨水等の浸入に対する検討が不十分で、ソレノイドリード線の取出し向きが指示が無い場合、リード線が上向きに取り付けられているものがある。そのためそのまま使用を続けると、取り出し口に付着した雨水等がソレノイド内部に浸入し発錆することで、最悪の場合、リード線が断線して走行不能になる。

改善措置の内容:

全車両、

- ① 前後進ソレノイドを新品に交換する。
- ② 一部のソレノイドリード線の取り回しを変更する。

識別: オペシートの後方のヒューズカバー裏側にピンク色のペイントを塗布する。