

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年2月22日

リコール届出番号	5457	リコール開始日	令和6年2月22日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキランプスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>小型バスのブレーキランプスイッチにおいて、組付時の指示に誤りがあったため、プッシュロッドの突き出し量が正規値以下で組付けられたものがある。そのため、ブレーキペダルの踏みこみ量が少ない場合に制動灯が点灯しないことがある。</p> <p>また、坂道発進補助装置(EZGO)作動中に当該事象が発生した場合、ECUがシステム異常と誤判定することにより衝突被害軽減ブレーキ(AEBS)と車両挙動安定装置(ASR)の機能が停止し、警告灯が点灯することがある。</p>		
改善措置の内容	全車両、ブレーキランプスイッチのプッシュロッド突き出し量を点検し、正規値を外れていた場合は正規値に調整する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2RG-BE740E	「ふそうローザ」	BE740E-100001～BE740E-250043 令和元年11月21日～令和5年2月16日	420	
	2RG-BE740G		BE740G-100002～BE740G-250180 令和元年10月29日～令和5年3月6日	1,708	
	2RG-BE740J		BE740J-100001～BE740J-250029 令和元年11月22日～令和5年2月28日	322	
	2RG-BG740G		BG740G-100001～BG740G-250045 令和元年11月20日～令和5年3月9日	533	
	(計4型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年10月29日～令和5年3月9日	(計2,983台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。