

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年2月28日

リコール届出番号	5459	リコール開始日	令和6年2月29日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（コンビネーションメータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションメータのブレーキ警告灯の点灯制御プログラムを誤ったため、エンジン始動時の警告灯作動確認でブレーキ警告灯が点灯しない。また、使用過程でブレーキに故障が生じた際、ABS警告灯やスリップ表示灯が点灯するとともにメータ中央部に警告文は表示されるが、ブレーキ警告灯が点灯しない。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	5BA-KSP210	「ヤリス」	KSP210-0114928～KSP210-0115831 令和6年1月12日～令和6年1月16日	35	ガソリン車
	5BA-MXPA10		MXPA10-2078030～MXPA10-2078069 令和6年1月15日～令和6年1月16日	21	
	5BA-MXPA15		MXPA15-0024750～MXPA15-0024760 令和6年1月15日～令和6年1月16日	10	
	5BA-MXPB10	「ヤリス クロス」	MXPB10-3042813～MXPB10-3043206 令和6年1月12日～令和6年1月16日	54	
			MXPB10-2027894 令和6年1月12日	1	
	5BA-MXPB15	MXPB15-3014996～MXPB15-3015152 令和6年1月12日～令和6年1月16日	25		
(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年1月12日～令和6年1月16日	(計146台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。