


改善箇所説明図

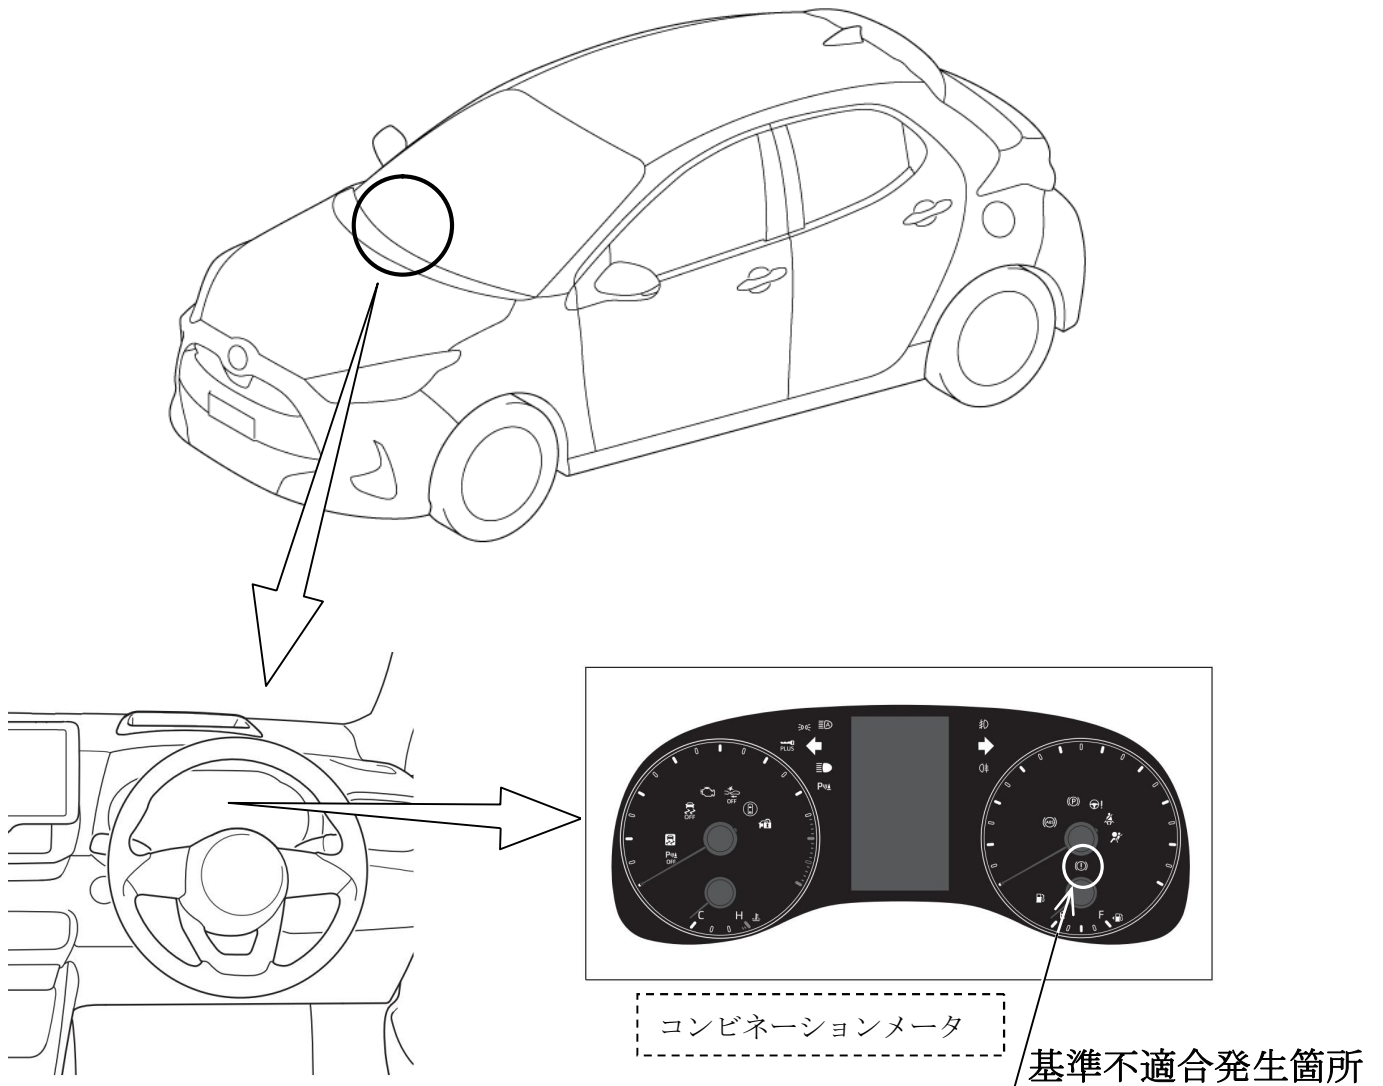

注：[] は修正部品を示す。

コンビネーションメータのブレーキ警告灯の点灯制御プログラムを誤ったため、エンジン始動時の警告灯作動確認でブレーキ警告灯が点灯しない。また、使用過程でブレーキに故障が生じた際、ABS警告灯やスリップ表示灯が点灯するとともにメータ中央部に警告文は表示されるが、ブレーキ警告灯が点灯しない。

改善の内容

全車両、コンビネーションメータのプログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフン位置下部に黄色ペイントを塗布する。