

連絡先: 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL: 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年4月22日

リコール届出番号	5475	リコール開始日	令和6年4月22日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 機械カスタマーファースト品質本部 TEL: 072-260-9117	
不具合の部位(部品名)	旋回装置(ソレノイドバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションの左右旋回クラッチを制御する旋回装置において、以下の①及び②の内容により、旋回しようとする際、車両が直進する恐れがある。 ①ソレノイドバルブの内部形状が不適切であるため、油圧作動油に混入した金属片等がソレノイドバルブ内部に入り込んだ場合、噛み込みが発生しソレノイドバルブが固着する。 ②ソレノイドバルブの内部構造が不適切であるため、ソレノイドバルブ内に入り込んだ油がソレノイドバルブ内部から抜けずに密閉状態となり、バルブ内で圧力を保持してしまい、その状態でバルブが作動することで油の温度が上昇し、油の熱膨張によりソレノイドバルブが作動不良になる。		
改善措置の内容	全車両、対策したソレノイドバルブに交換する。 また、併せてトランスミッションオイルを新品に交換する。		
不具合件数	公道上 2件 圃場私有地内 57件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: 使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者: 全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	YDN-C434	ER470	KBH11300AN6C31421~KBH11300EN6M31765 令和4年3月2日 ~ 令和5年1月11日	345	販売名: ER470
			KBH11400AN6C40836~KBH11400LP6L41148 令和4年3月3日 ~ 令和5年12月4日	287	販売名: ER460
	YDN-C438	DR472	KBH13100LN6G10001~KBH13100AP6M10525 令和4年7月11日 ~ 令和6年1月24日	466	
	YDN-C524	DR575	KBH12200HN6C10319~KBH12200EP6M10599 令和4年3月3日 ~ 令和6年1月5日	274	
	YDP-C523	DR595	KBH12100AN6C10408~KBH12100LR6A10619 令和4年3月10日 ~ 令和6年1月30日	210	
	YDR-C615	DR6130	KBH11700PN6C10813~ KBH11700CP6M11222 令和4年3月2日 ~ 令和6年1月30日	396	販売名: DR6130
			KBH12400EN6F30043~ KBH12400CR6A30091 令和4年6月6日 ~ 令和6年2月5日	49	販売名: DR6130A
			KBH11800PN6C20635~KBH11800CP6M20976 令和4年3月9日 ~ 令和6年1月10日	325	販売名: DR6115
	YDR-C701	DR7130	KBH12600EN6F10001~ KBH12600CP6K10094 令和4年6月20日 ~ 令和5年10月12日	87	
	YDN-C525	WRN575	KBH13300HN6H10001~ KBH13300CP6L10112 令和4年8月9日 ~ 令和5年12月12日	110	
YDP-C616	WRN6100	KBH12300TN6C10217~ KBH12300LP6M10346 令和4年3月3日 ~ 令和6年1月9日	127		
(計8型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月2日 ~ 令和6年2月5日	計2676台		

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。