


改善箇所説明図

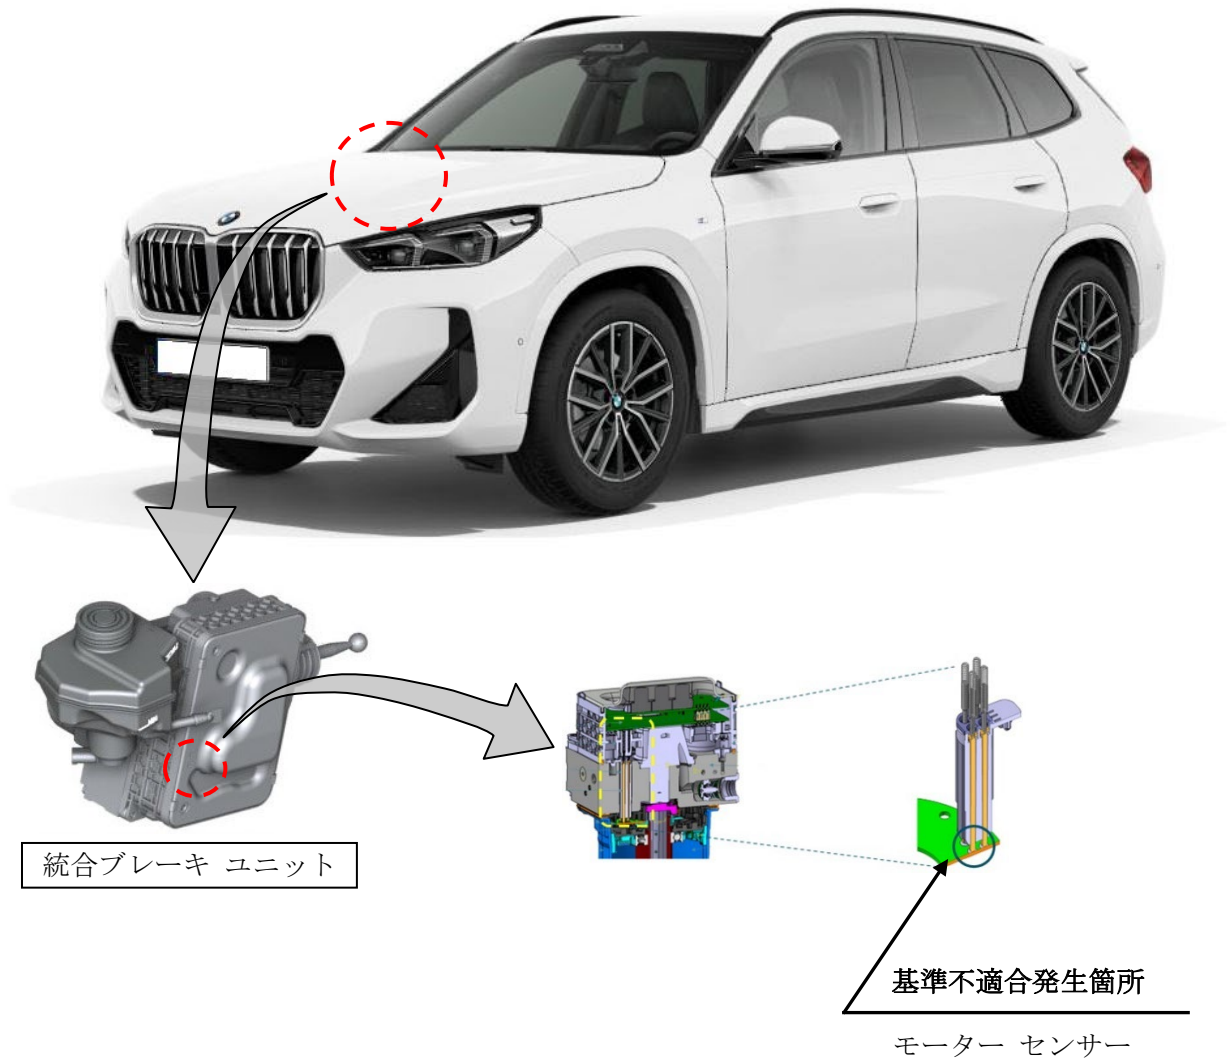

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

統合ブレーキユニットにおいて、製造管理が不適切なため、モーターセンサーの回路基板に異物が付着したものがあある。そのため、電気的接触不良が発生し、ブレーキ警告灯の点灯およびチェックコントロールメッセージが"表示され、ブレーキ倍力機能が作動しないことから、ブレーキ操作時に通常より強い踏力が必要になる場合がある。また、その状態でエンジンを停止させた後は始動できなくなる。

改善の内容

全車両、統合ブレーキユニットを対策品に交換する。

識別：左フロントドアのロワヒンジのボルト(頭)に黄ペイントを塗布する。