


## 改善箇所説明図

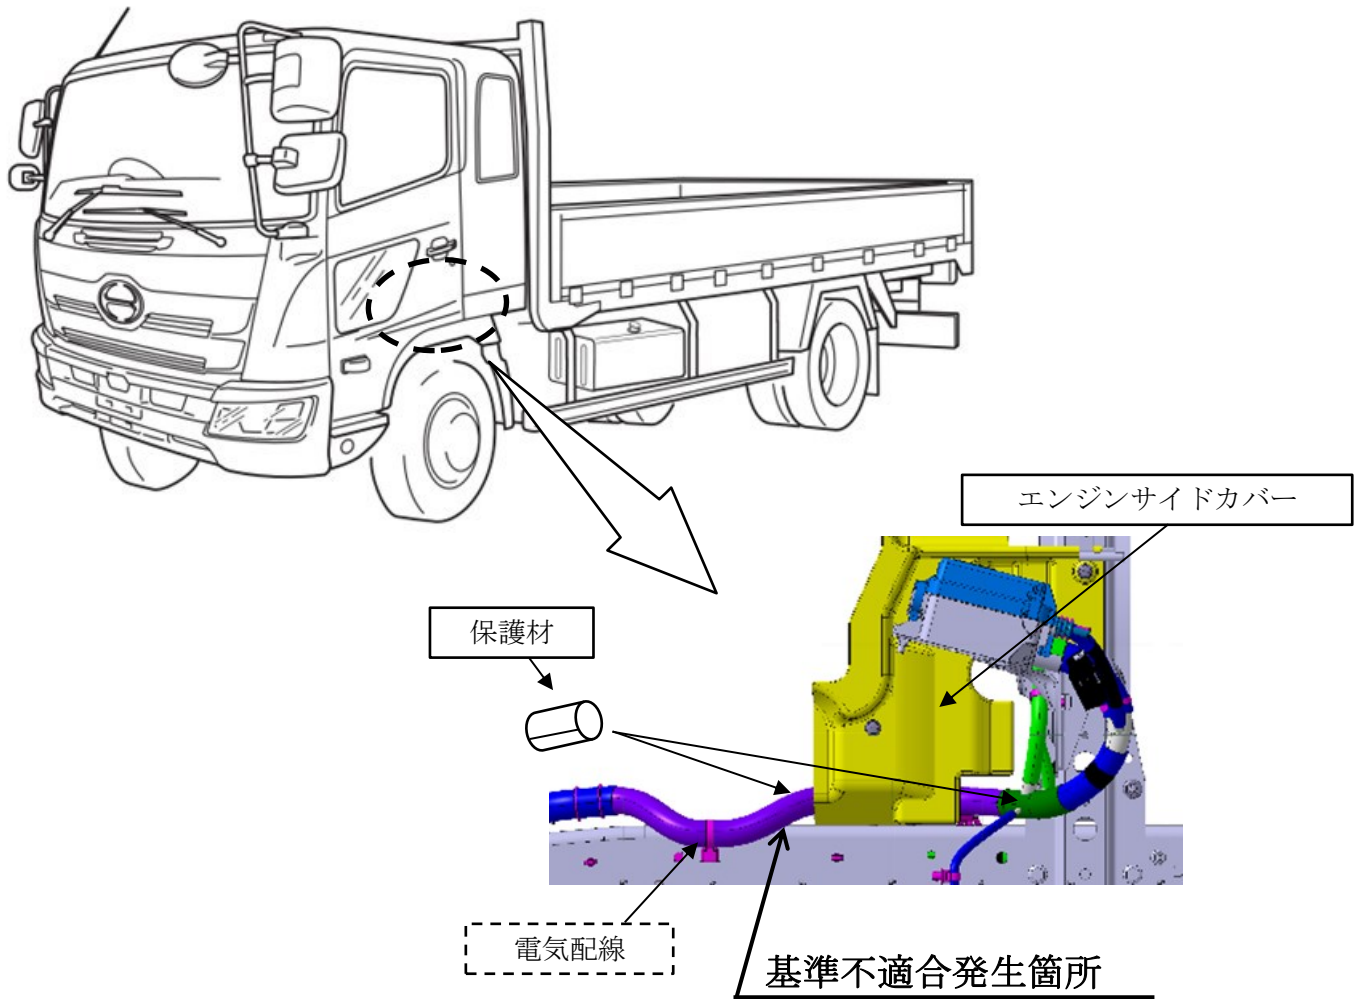

注：  は追加・加工する部品を示す。

注：  は補修する部品を示す。

中型トラックの電気配線において、配索ばらつきの設計検討が不足していたため、左フレーム部の配線とエンジンサイドカバー等の周辺部品が干渉しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等で当該配線の被覆が損傷し、最悪の場合、配線の短絡により火災に至るおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、当該配線に保護材を追加するとともに、一部車両に対してはエンジンサイドカバーを加工する。なお、当該配線に損傷が認められる場合は補修する。

識別：改善済車両には運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレート上側中央部に黒色ペイントを塗布する。