

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年8月27日

リコール届出番号	5530	リコール開始日	令和6年8月28日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 カール・デッペン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンECU)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>大型路線バスのエンジンECUにおいて、設計検討が不十分なため、以下の不具合が生じるおそれがある。</p> <p>① スターター作動時にピニオンギヤとリングギヤの噛合い不良が発生すると、メインスイッチの接点を介さずコイル側にモーターを駆動する電流が流れ続けてしまう。そのため、コイルが熱ダメージを受けて損傷すると、スターターが不動になり、エンジンを始動出来なくなる。</p> <p>② DPFの詰まりや酸化触媒の効率低下を誤検知することがある。そのため、エンジン出力が制限されると共にDPF再生不可の警告が表示され、次回エンジン始動時にエンジン警告灯が点灯する。</p>		
改善措置の内容	全車両、エンジンECUのソフトウェアを対策品に書き換える。		
不具合件数	① 20件、② 31件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-MP35FK	「ふそうエアロスター」	MP35FK-70009～MP35FK-80001 令和2年7月22日～令和4年12月19日	4	
	2KG-MP35FM		MP35FM-70032～MP35FM-85028 令和2年4月24日～令和5年4月18日	15	
	2KG-MP35FP		MP35FP-70009～MP35FP-85039 令和元年12月11日～令和6年3月8日	29	
	2KG-MP38FK		MP38FK-70032～MP38FK-85428 令和元年10月4日～令和6年2月20日	90	
	2KG-MP38FM		MP38FM-70014～MP38FM-80003 令和元年10月2日～令和4年8月10日	48	
	2PG-MP35FK		MP35FK-70001～MP35FK-85003 令和元年10月4日～令和6年3月27日	15	
	2PG-MP35FM		MP35FM-70001～MP35FM-95005 令和元年9月9日～令和6年4月23日	127	
	2PG-MP35FP		MP35FP-70001～MP35FP-95001 令和元年9月17日～令和6年4月11日	75	
	2PG-MP38FK		MP38FK-70001～MP38FK-95009 令和元年9月9日～令和6年5月8日	1,145	
	2PG-MP38FM		MP38FM-70001～MP38FM-85062 令和元年9月9日～令和6年2月16日	172	
(計10型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年9月9日～令和6年5月8日	1,720		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。