

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年9月5日

リコール届出番号	5533	リコール開始日	令和6年9月6日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-086819			
不具合の部位 (部品名)	制動装置 (車輪速センサ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前後車輪速センサの防水構造が不適切なため、雨中走行等により、当該センサ内部に水が浸入するものがある。そのため、センサ回路が短絡し、車輪速信号が乱れ速度計指示不良、または、トラクションコントロール制御が働き、加速不良となるおそれがある。最悪の場合、走行中に車輪がロックしたと誤検知して、ブレーキが効かなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、前後車輪速センサを対策品に交換する。			
不具合件数	49件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li><li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li></ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BL-NC59	「GB350」 「GB350 S」	NC59-1000026~NC59-1017211 令和3年2月23日~令和4年10月24日	17,151	
	8BL-NC59		NC59-1100021~NC59-1110617 令和5年6月1日~令和6年4月19日	7,861	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年2月23日~令和6年4月19日	(計25,012台)	