

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年9月10日

リコール届出番号	外-3874	リコール開始日	準備出来次第
届出者の氏名又は名称	Tesla Japan 合同会社 職務執行者 デイビッド・ジョン・フェインSTEIN 問い合わせ先：0120-966-774 〔 製作国：アメリカ合衆国 製作者名：Tesla, Inc. 〕		
不具合の部位（部品名）	カメラ（Bピラー搭載）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両Bピラーに搭載されているカメラについて、ソフトウェアの設計が不十分なため、カメラの汚れ等でセンサが感知不能となった際に、感知不能を検出しない。そのため、運転者に故障警告が行われず、かじ取り装置の基準を満たさない。		
改善措置の内容	全車両、対策がなされたプログラムの配信を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	アメリカ本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者：タッチスクリーンへの表示、e-mail配信または、電話等で通知する。 ・改善実施済車：ソフトウェアバージョン2024.26.7かそれ以降 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
テスラ	ZAA-3L13T	Model 3	LRW3F7FS3RC967353~ LRW3F7FS6RC278374 令和5年9月26日~令和6年8月2日	1417	
	ZAA-3L23T		LRW3F7EKXRC967349~ LRW3F7EK1RC278591 令和5年9月26日~令和6年8月1日	1024	
	ZAA-3L24PT		LRW3F7ET6RC141882~ LRW3F7ET1RC278616 令和6年3月15日~令和6年8月3日	236	
	ZAA-YL1YT	Model Y	LRWYHCFS2RC409048~ LRWYHCFS1RC675810 令和6年1月22日~令和6年8月1日	772	
	ZAA-YL3YT		LRWYHCEK9RC409002~ LRWYHCEK5RC675911 令和6年1月22日~令和6年8月2日	363	
	ZAA-YL3YPT		LRWYHCEL6RC409015~ LRWYHCEL3RC675835 令和6年1月26日~令和6年8月2日	56	
	ZAA-SLP	Model S	5YJSA7E63PF501696~ 5YJSA7E66RF541127 令和4年12月31日~令和6年7月9日	129	
	ZAA-SLA		5YJSA7E53PF516089~ 5YJSA7E56RF541166 令和5年6月9日~令和6年6月28日	95	
	ZAA-XLP	Model X	7SAXCCE61PF378587~ 7SAXCCE61RF450536 令和4年12月31日~令和6年6月28日	84	
	ZAA-XLA		7SAXCCE50PF404183~ 7SAXCCE54RF450618 令和5年6月9日~令和6年7月2日	212	
(計10型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年12月31日~令和6年8月3日	4388		

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。