


改善箇所説明図

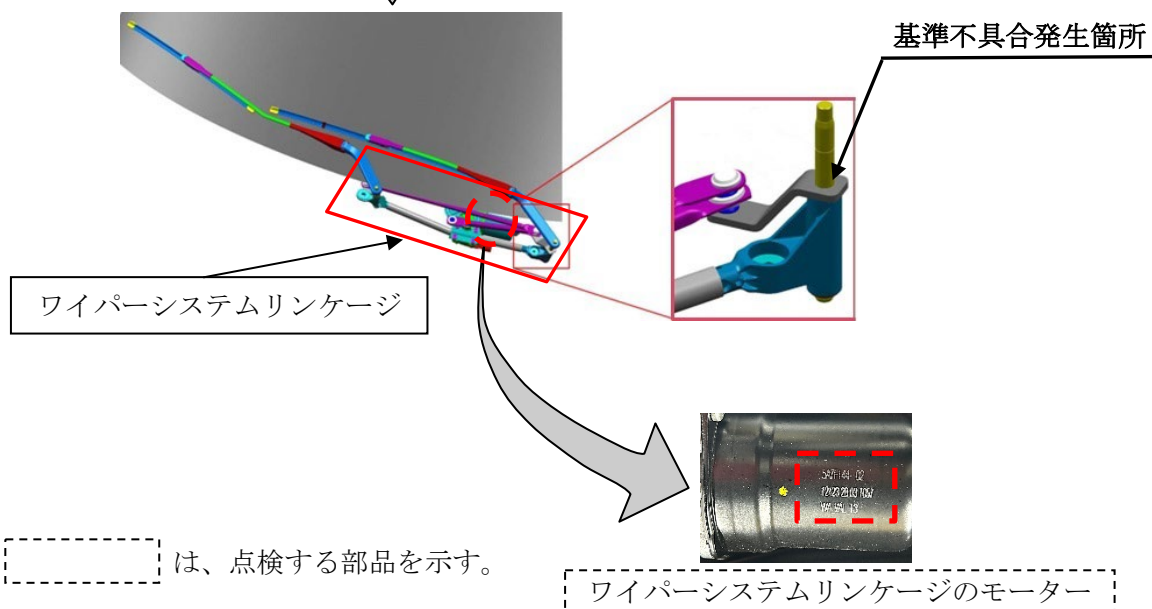

注) は、点検する部品を示す。

注) は、交換する部品を示す。

不具合の内容

フロントワイパーシステムリンケージに使用されているレバーにおいて、製造が不適切なため、組み付ける際に取付部の軸に施されている凹凸加工を摩耗させたものがある。そのため、レバーと軸の間にわずかな隙間ができ、軸が回転する度に摩耗が進行し、ワイパーアームを駆動させる力が減少する。最悪の場合、レバーが軸から外れ、フロントワイパーが作動不能となる。

改善の内容

全車両、ワイパーシステムリンケージのモーターに刻印されている日付の読み取りコードを確認し、必要に応じてワイパーシステムリンケージを交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアのアップパーヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。