


改善箇所説明図

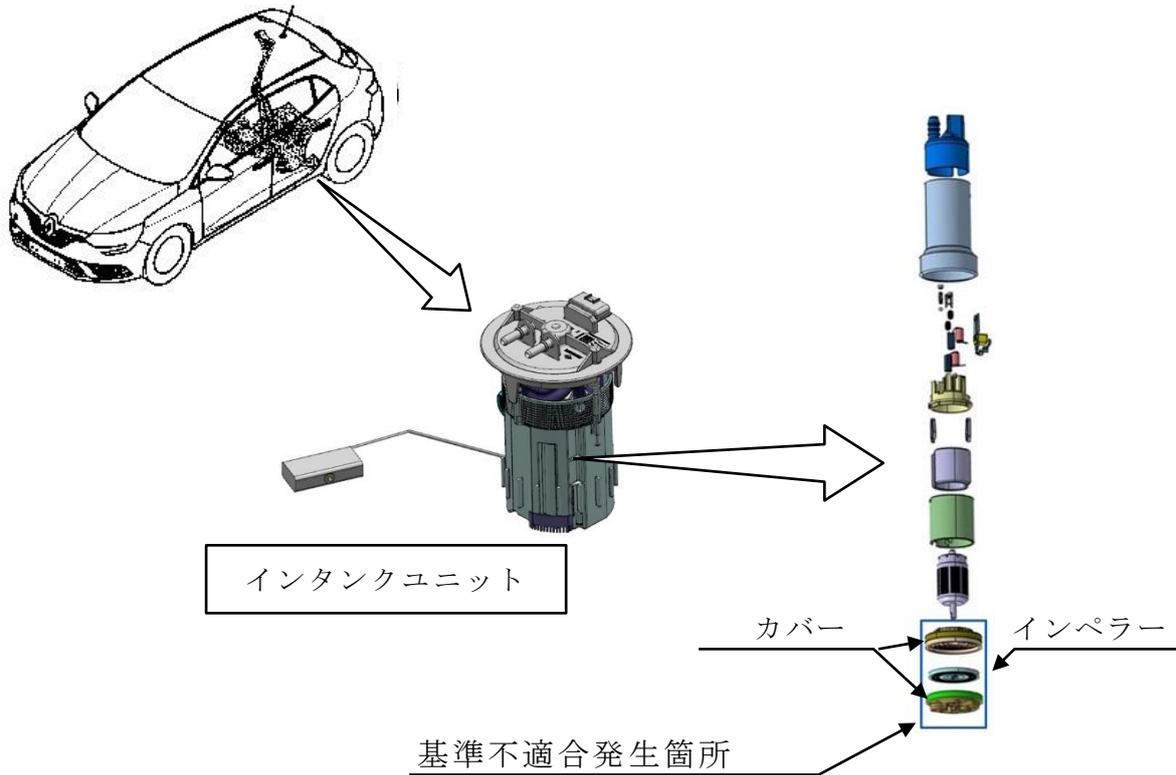

注: は交換する部品を示す

燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、インペラーの材質の選定が不適切なため燃料の温度が上昇したときにインペラーが変形することや、製造工程が不適切なためポンプ作動部内への異物混入することがある。そのため、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、インタンクユニットを対策品に交換する。

識別

右後席ドア下側のヒンジ固定ナットに白色ペイントを塗布する。

以上