

連絡先 : 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和6年9月19日

リコール届出番号	外-3873	リコール開始日	令和6年9月20日	
届出者の氏名又は名称	Thai Honda Co., Ltd. 社長 清水 勇一 ( 製作国 : タイ王国 製作者名 : Thai Honda Co., Ltd. ) 問い合わせ先 : 本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位 (部品名)	灯火装置 (方向指示器制御リレー)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	方向指示器を制御するリレーの内部回路が不適切なため、後部片側方向指示器が故障した際に、方向指示器のスイッチを故障側へ操作した後、故障していない側へ操作すると、故障していない側の前後方向指示器が速く点滅することがある。そのため、協定規則第53号の技術的な要件に適合しない。			
改善措置の内容	全車両、方向指示器制御リレーを対策品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・インターネットホームページに掲載する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	8BJ-JC91	「CB125R」	JC91-1100005~JC91-1100363 令和6年1月9日~令和6年2月15日	183	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和6年1月9日~令和6年2月15日	(計183台)	