

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年9月11日

リコール届出番号	5531	リコール開始日	令和6年9月12日
届出者の氏名又は名称	トヨタ車体株式会社 代表取締役・社長 松尾 勝博 問い合わせ先： トヨタ車体株式会社 品質保証部 品質情報室 TEL 0566-36-8129		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	冷凍機のコンデンサ行き配線において、配索作業が不適切なため、走行振動等により燃料ホースと干渉するものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コンデンサ行き配線の配索を点検し、配索が不適切な場合は正しい状態に修正する。なお、燃料ホース、コンデンサ行き配線又はその両方に損傷が認められる場合は、損傷している部品を新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5531のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2KG-XZC675M	デュトロ	XZC675-0004809～XZC675-0005390 令和2年9月25日～令和4年2月17日	68	
	2KG-XZU675M		XZU675-0012546～XZU675-0014916 令和2年8月3日～令和4年2月25日	3	
トヨタ	2KG-XZC675	ダイナ	XZC675-0004499～XZC675-0005433 令和元年9月4日～令和4年2月18日	63	
	2KG-XZU675		XZU675-0011333～XZU675-0014783 令和元年9月4日～令和4年3月11日	7	
	2KG-XZU695		XZU695-0004998～XZU695-0005694 令和元年11月29日～令和3年12月1日	12	
	(計5型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年9月4日～令和4年3月11日	(計153台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。