


改善箇所説明図

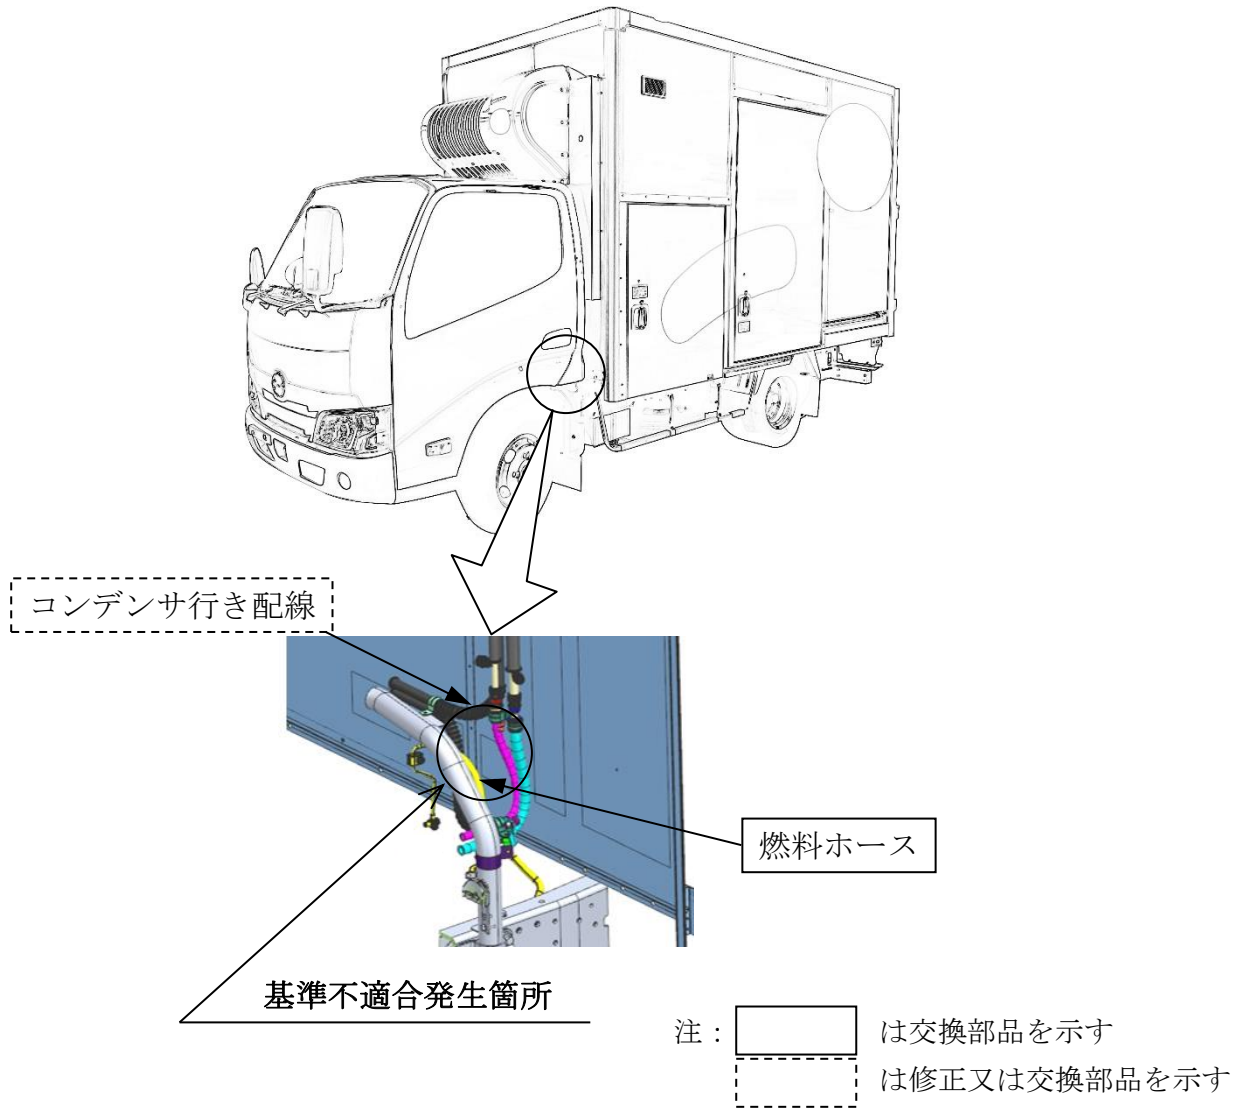

冷凍機のコンデンサ行き配線において、配索作業が不適切なため、走行振動等により燃料ホースと干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると燃料ホースが損傷し、最悪の場合、燃料漏れに至るおそれがある。

改善の内容

全車両、コンデンサ行き配線の配索を点検し、配索が不適切な場合は正しい状態に修正する。なお、燃料ホース、コンデンサ行き配線又はその両方に損傷が認められる場合は、損傷している部品を新品に交換する。

識別：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.5531 のステッカーを貼付する。