


改善箇所説明図

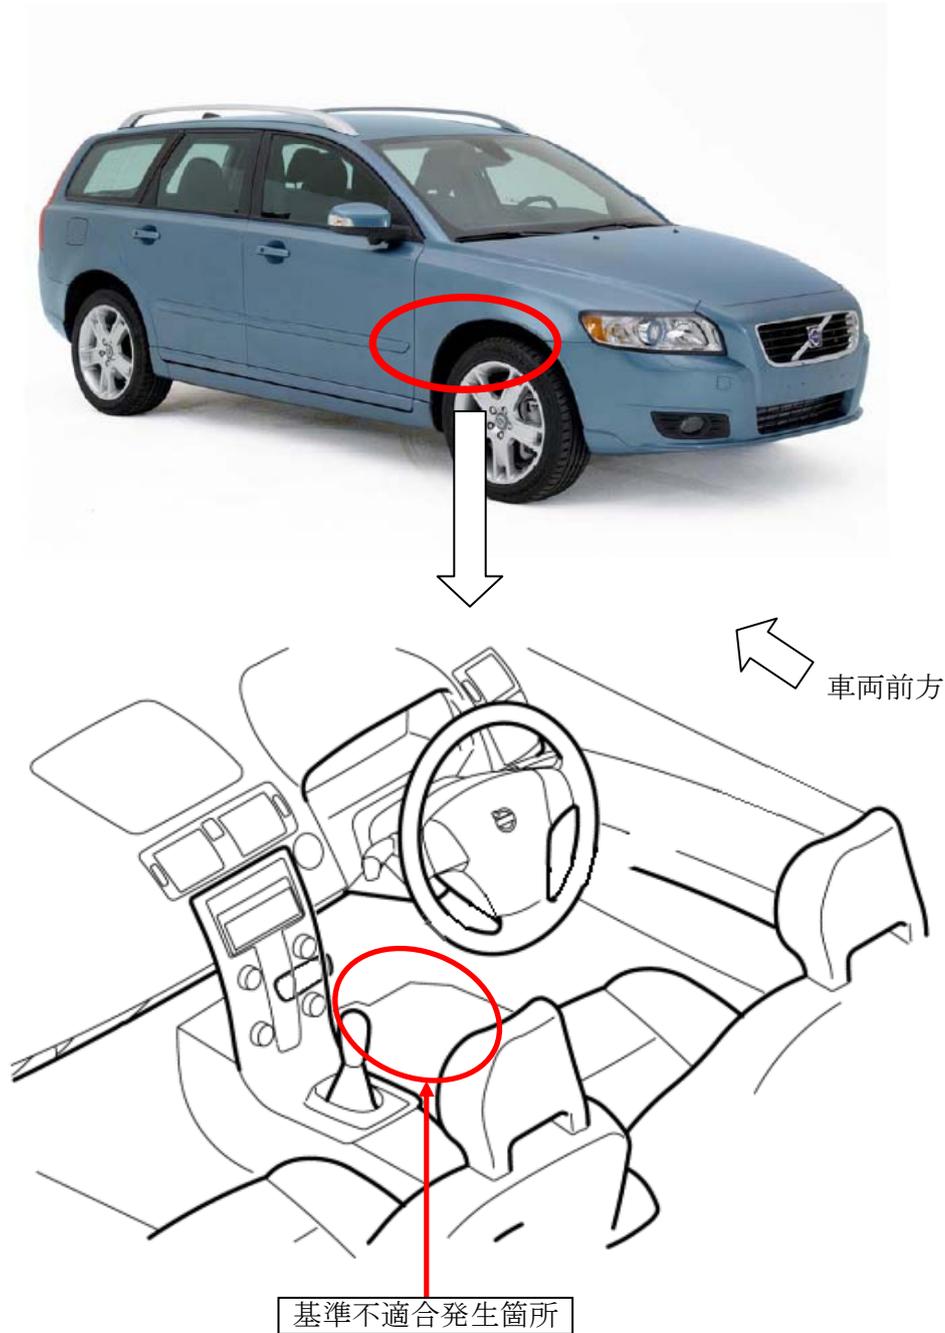

基準不適合発生箇所

ボルボC30、S40、V50の特別限定車(R-DESIGN)において、運転者席用フロアマットの形状が不適切なため、アクセルペダルを全開まで踏み込むと、アクセルペダルが運転者席用フロアマットに引っかかり、戻らなくなる場合がある。そのため、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、運転者席用フロアマットを対策品と交換する。

注: は交換部品を示す。