


改善箇所説明図

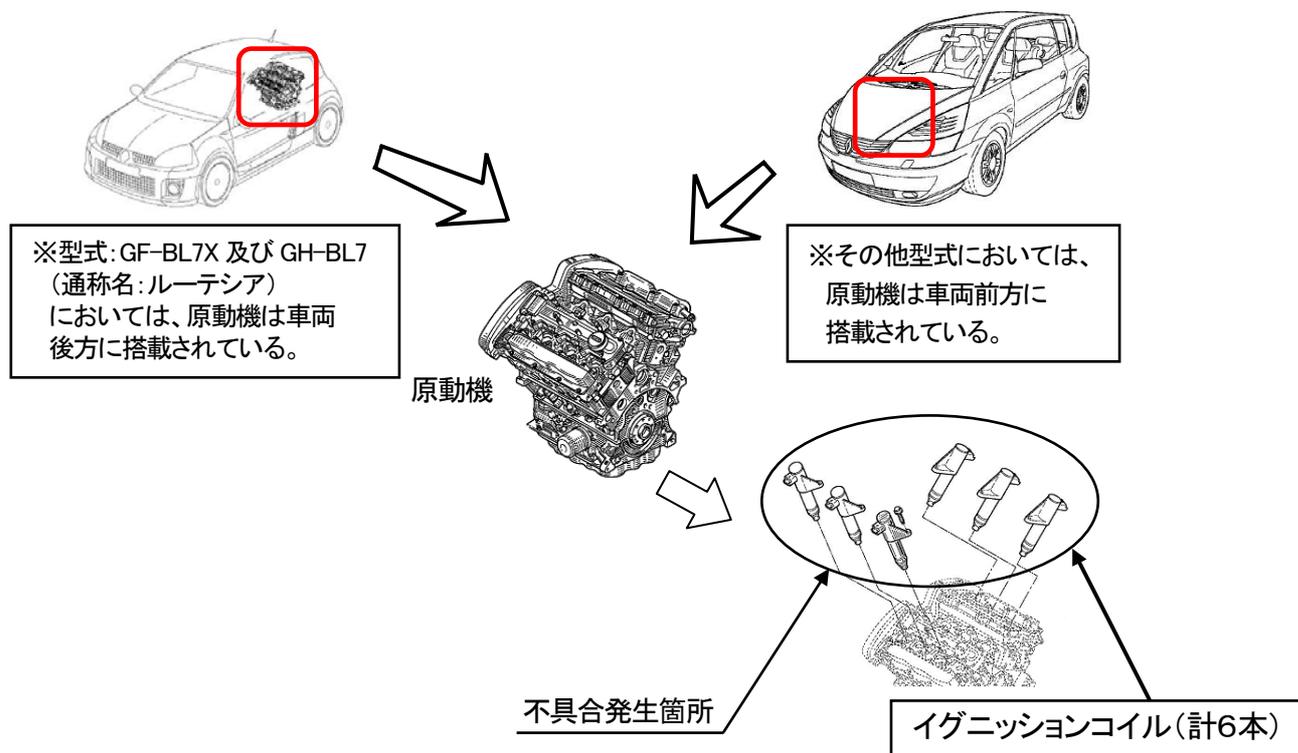

基準不適合の発生箇所

点火装置(イグニッションコイル)の内部絶縁不良又は内部接点の接圧不良により十分な点火が行われなくなり、原動機の始動が困難、及び原動機の回転が不安定となり、最悪の場合、原動機が走行中に停止し、再始動不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、全てのイグニッションコイルを対策品と交換する。

注: は改善部品を示す

識別

原動機室にルノー指定ステッカーを貼付する。