


改善箇所説明図

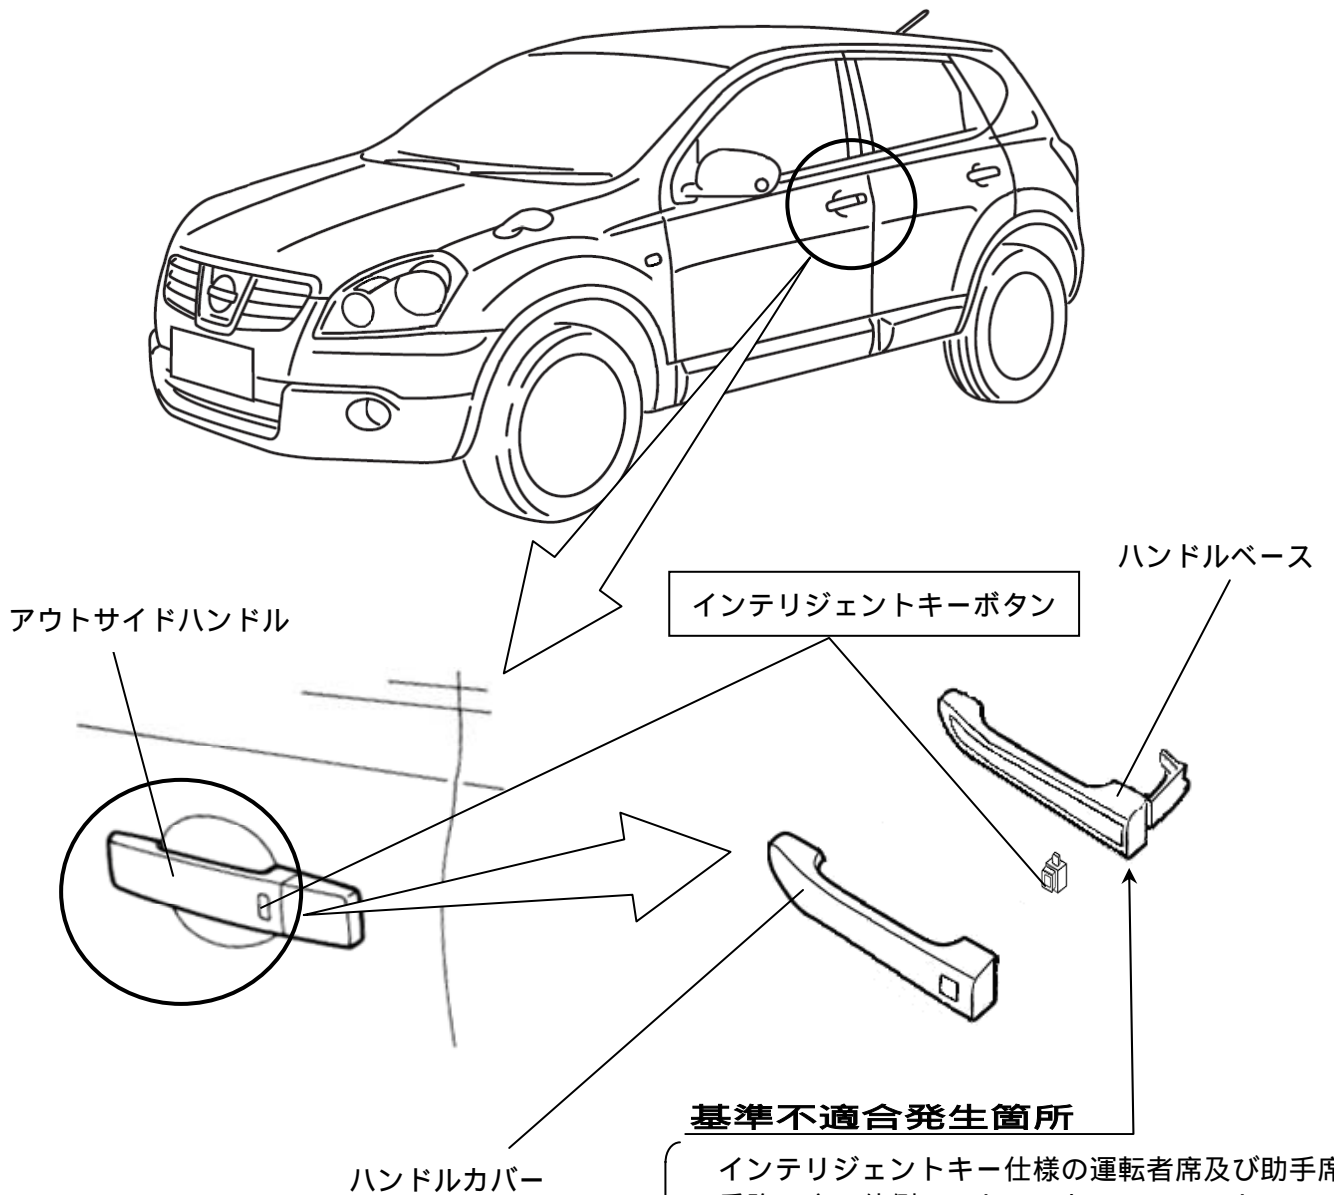

基準不適合発生箇所

インテリジェントキー仕様の運転者席及び助手席の乗降口扉の外側ハンドルにおいて、ハンドルベースとハンドルカバーとの間に隙間が開いているため、扉を開いた際に当該ハンドルが引っ掛かって戻らないことがある。そのため、確実に扉を閉じることができないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ハンドルカバーの隙間を点検し、隙間があるものは、インテリジェントキーボタンを修正する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、修正部品を示す。