
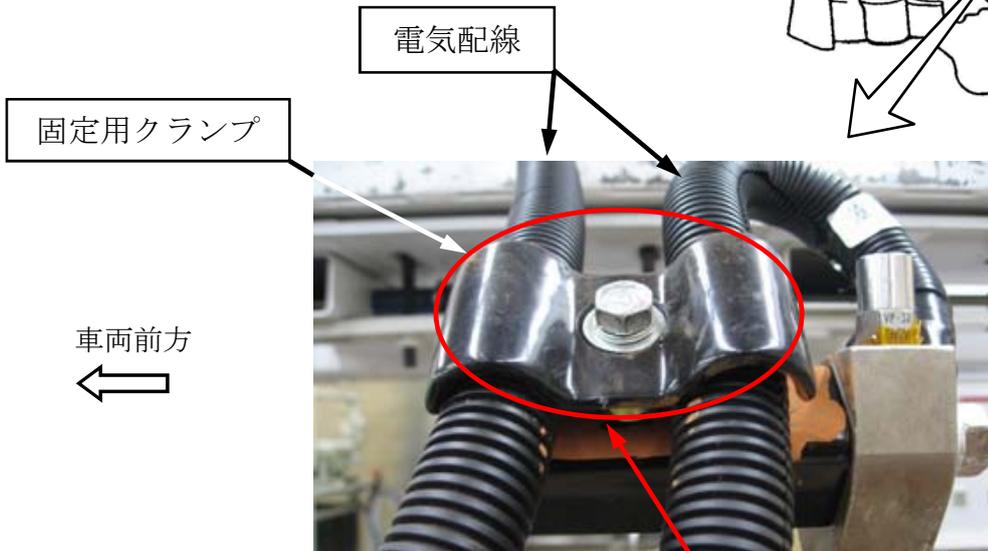


改善箇所説明図

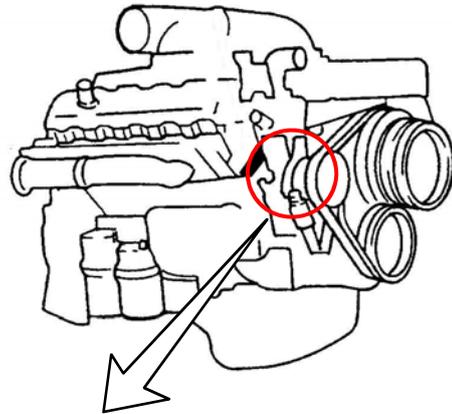

基準不適合発生箇所

原動機のオルタネータ用電気配線の固定方法が不適切なため、当該電気配線と固定用クランプに隙間が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動等により当該電気配線が損傷し、最悪の場合、充電不良となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該電気配線を新品と交換するとともに、固定用クランプを対策品と交換する。

注：□ は、交換部品を示す。

識別：固定用クランプに、白色ペイントを塗布する。