


# 改善箇所説明図

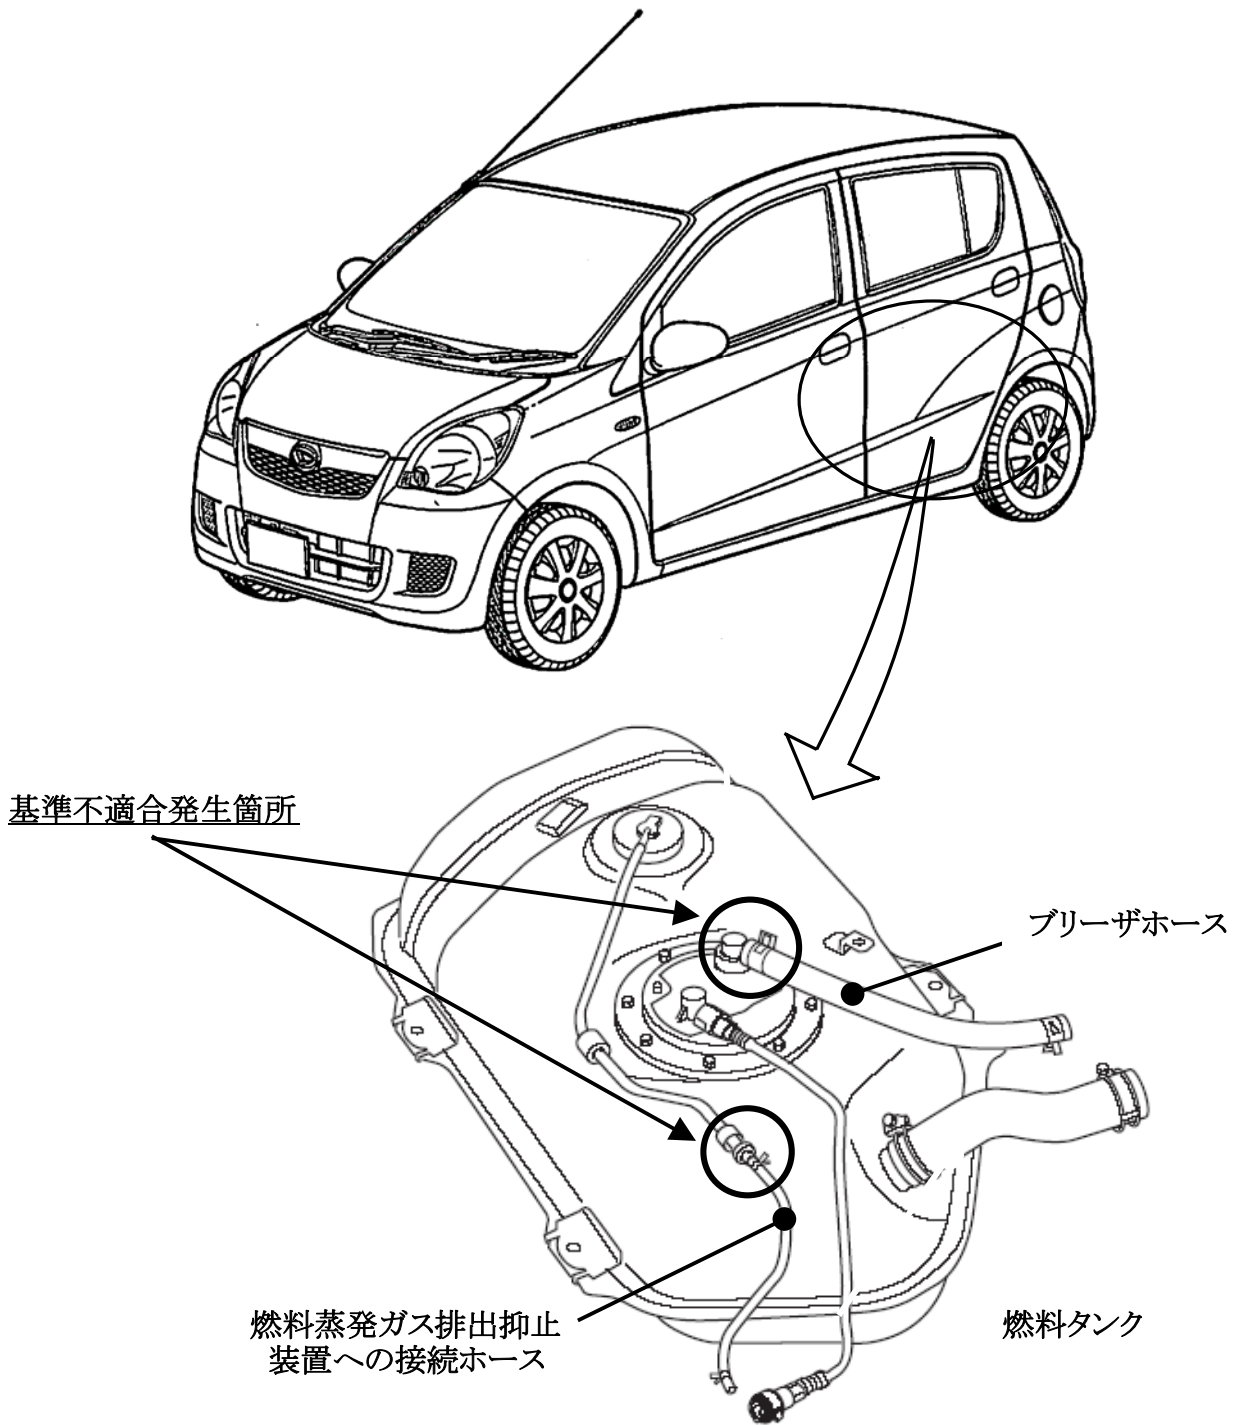

燃料タンクの製造工程において、ブリーザホースおよび燃料蒸発ガス排出抑止装置への接続ホースの締付金具の取付位置が不適切なため、事故等の衝撃によりホースが抜けて燃料が漏れるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、当該金具の取付位置を点検し、不適切な場合は正規位置に修正する。

識別：エンジンルーム内右フロントストラット取付ナット付近に黄色ペイントを塗布する。