


## 改善箇所説明図①

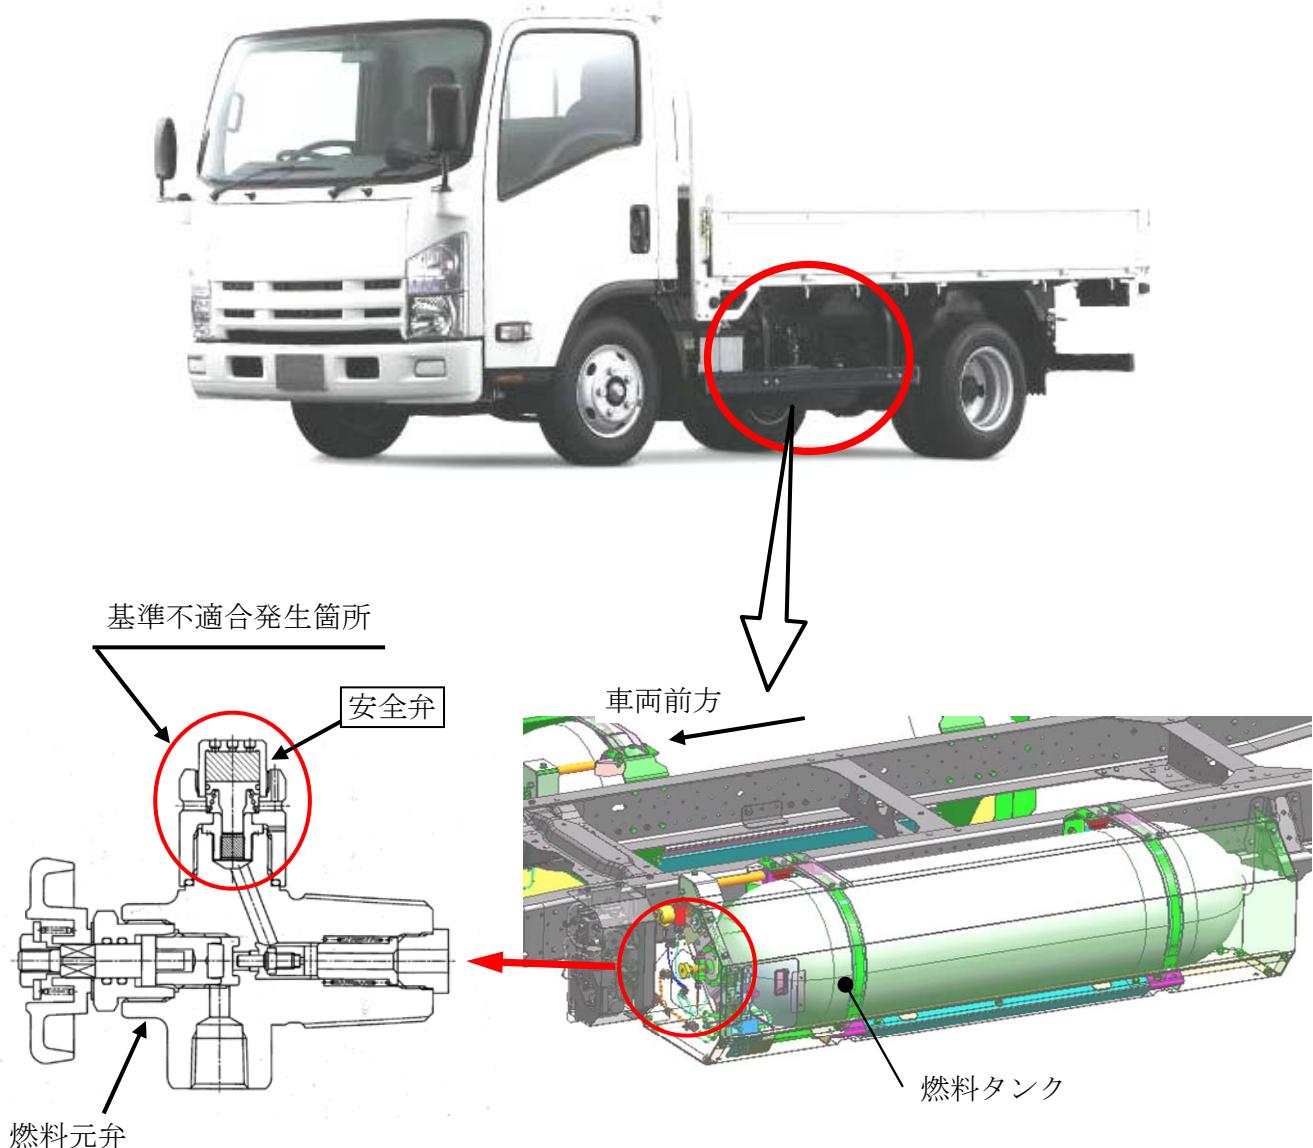

圧縮天然ガス自動車（CNG車）において、燃料タンク安全弁の材質に対して、組立て工場の燃料充填方法が不適切なため、安全弁内部に亀裂が生じる場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料タンク安全弁を新品と交換する。

識別：燃料タンク充填口扉の開口部に白色シールを貼付する。

注   は交換する部品を示す。