


## 改善箇所説明図

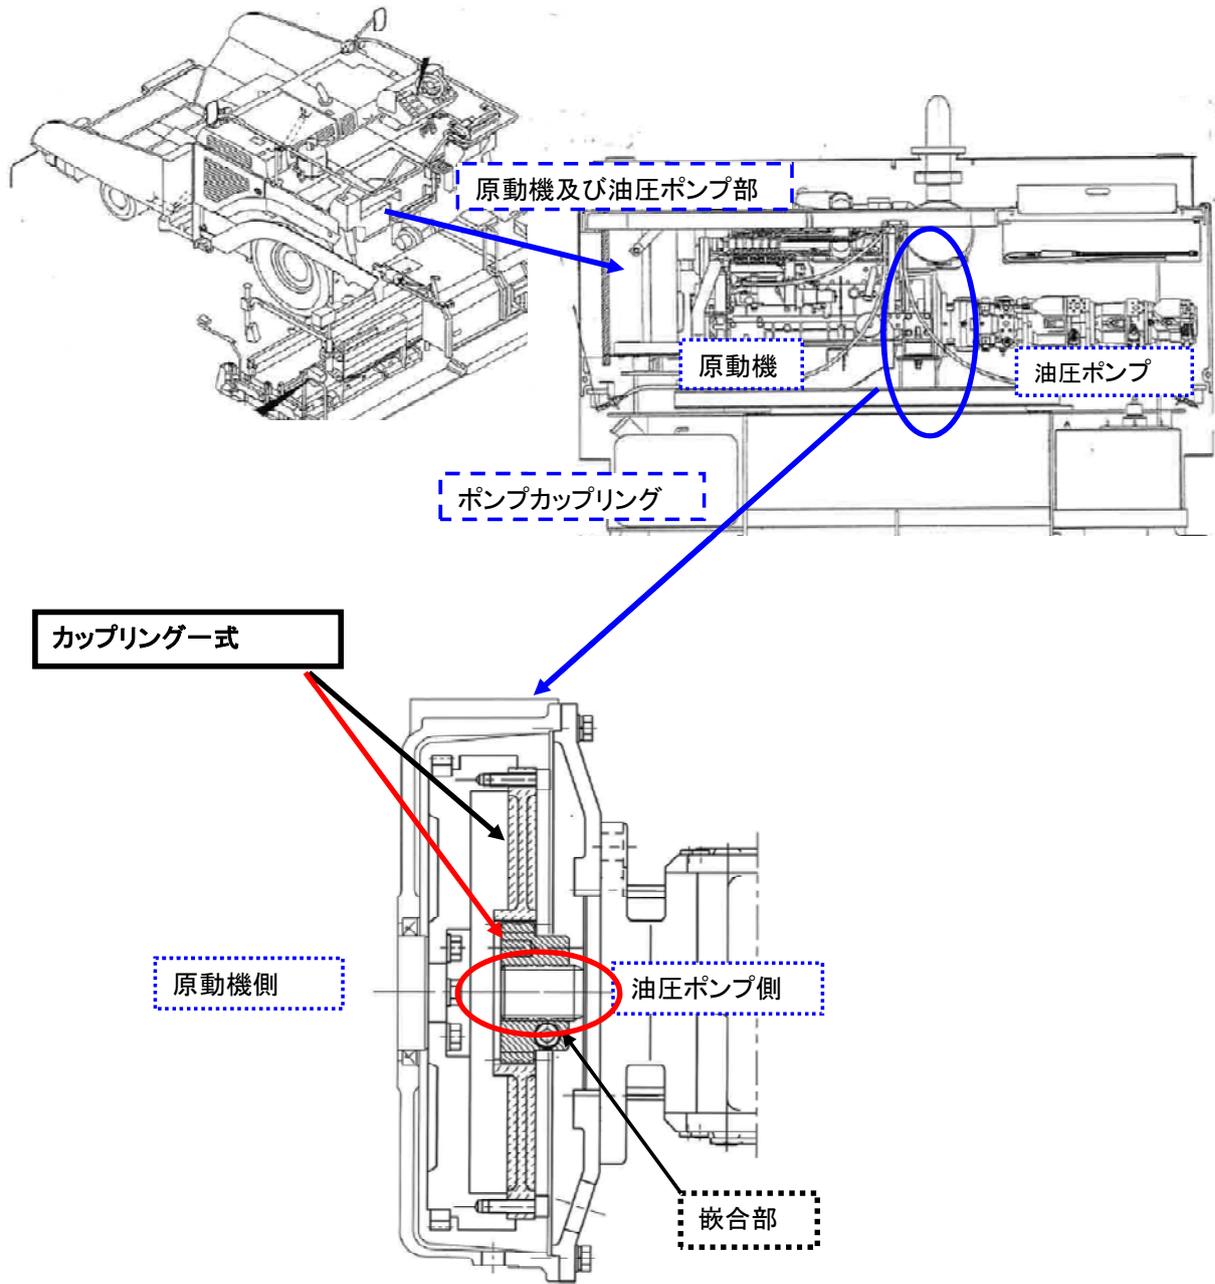

原動機からの動力を油圧ポンプに伝達するポンプカップリングの耐久性が不足しているため、当該カップリングの嵌合部が磨耗する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ポンプカップリングの嵌合部が摩滅し、走行できなくなるおそれがある。

### 【改善内容】

全車両、カップリングー式を対策品に交換する。

注:  内は交換部品を示す

識別: 対策完了車両には、操作パネル右上にNo. 2527のステッカを貼付する。