
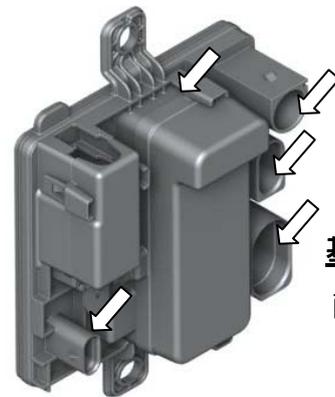


改善箇所説明図

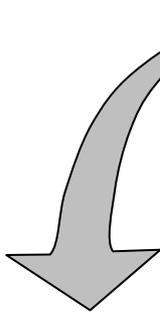

基準不具合発生箇所
配電モジュール

*矢印は湿気の浸入箇所

不具合の内容

エンジン電装用配電モジュールの密閉が不十分なため、当該モジュールの蓋およびコネクターより湿気が浸入し、モジュール内の回路が短絡することがある。そのため、走行中にエンジン ECU へ電気が供給されなくなり、エンジンが停止して走行不能となるおそれがある。また、駐車中において電動燃料ポンプ等が作動し続け、バッテリーが消耗して、エンジンが始動できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、配電モジュールを対策品と交換する。

識別：配電モジュール上部に黄色ペイントを塗布する。