




改善箇所説明図



車室内(センタ・コンソール)



センタ・コンソール(パネルを外した状態)

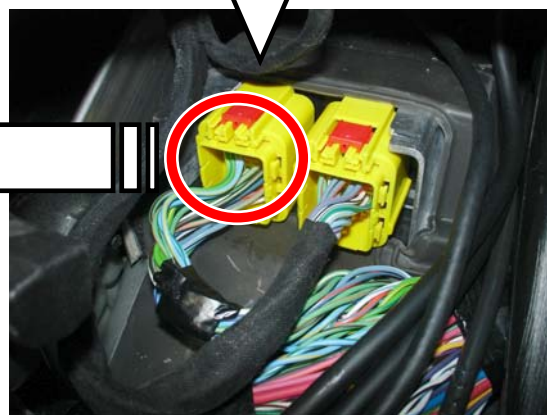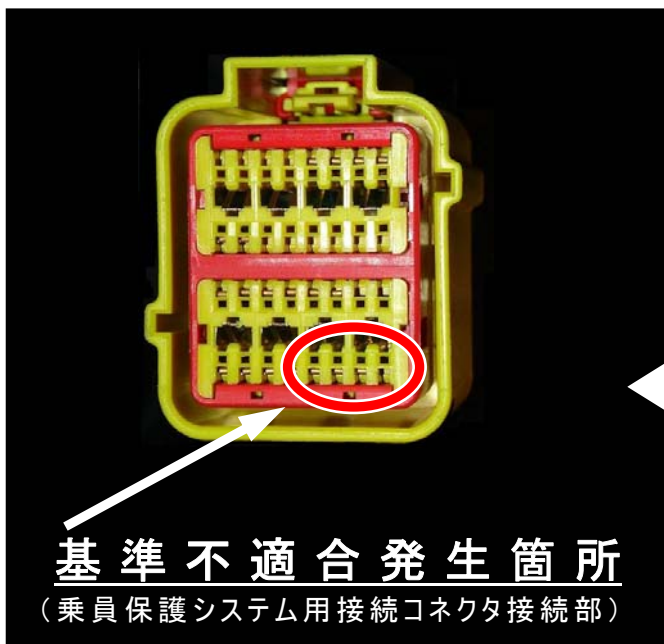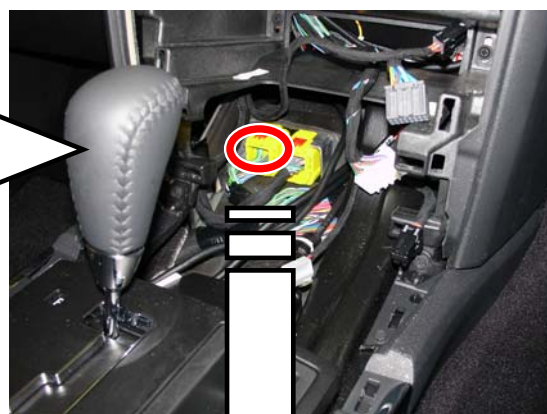

不具合の内容

センタ・コンソールに装備されている乗員保護システム用接続コネクタにおいて、フロント・シート・サイド・エアバッグ用配線の組み付け位置を誤ったため、側面からの衝突状態において左右のフロント・シート・サイド・エアバッグが逆に作動する。そのため、乗員保護性能が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、フロント・シート・サイド・エアバッグ用配線を修正し、サイド・エアバッグ制御システムのプログラムを再設定する。

識別 : 運転者席シート・レールの前部内側の取り付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。