


改善箇所説明図

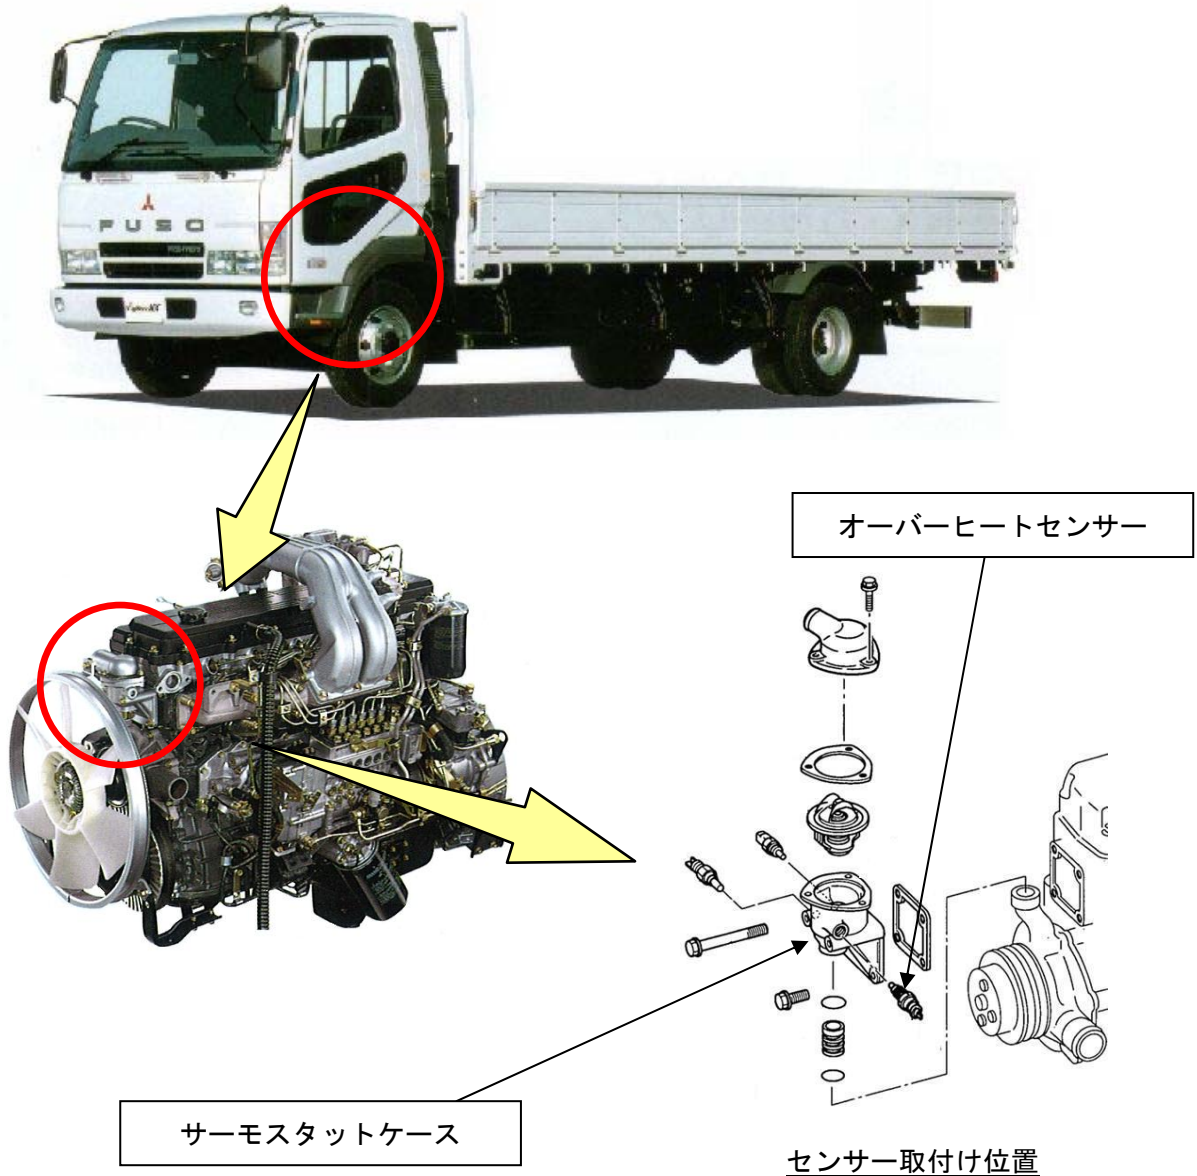

冷却水不足による警告灯の点灯や、水温計の上昇に気づかずオーバーヒートの状態で走行を続けると、オイル漏れが発生し、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、オーバーヒートセンサー付のサーモスタットケースに交換し、オーバーヒート時の燃料噴射量を制限する。

注：□は、交換又は追加部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席リヤドアピラーストラライカー付近に「MT59」の文字が記載された白黄色のシールを貼り付ける。