


## 改善箇所説明図

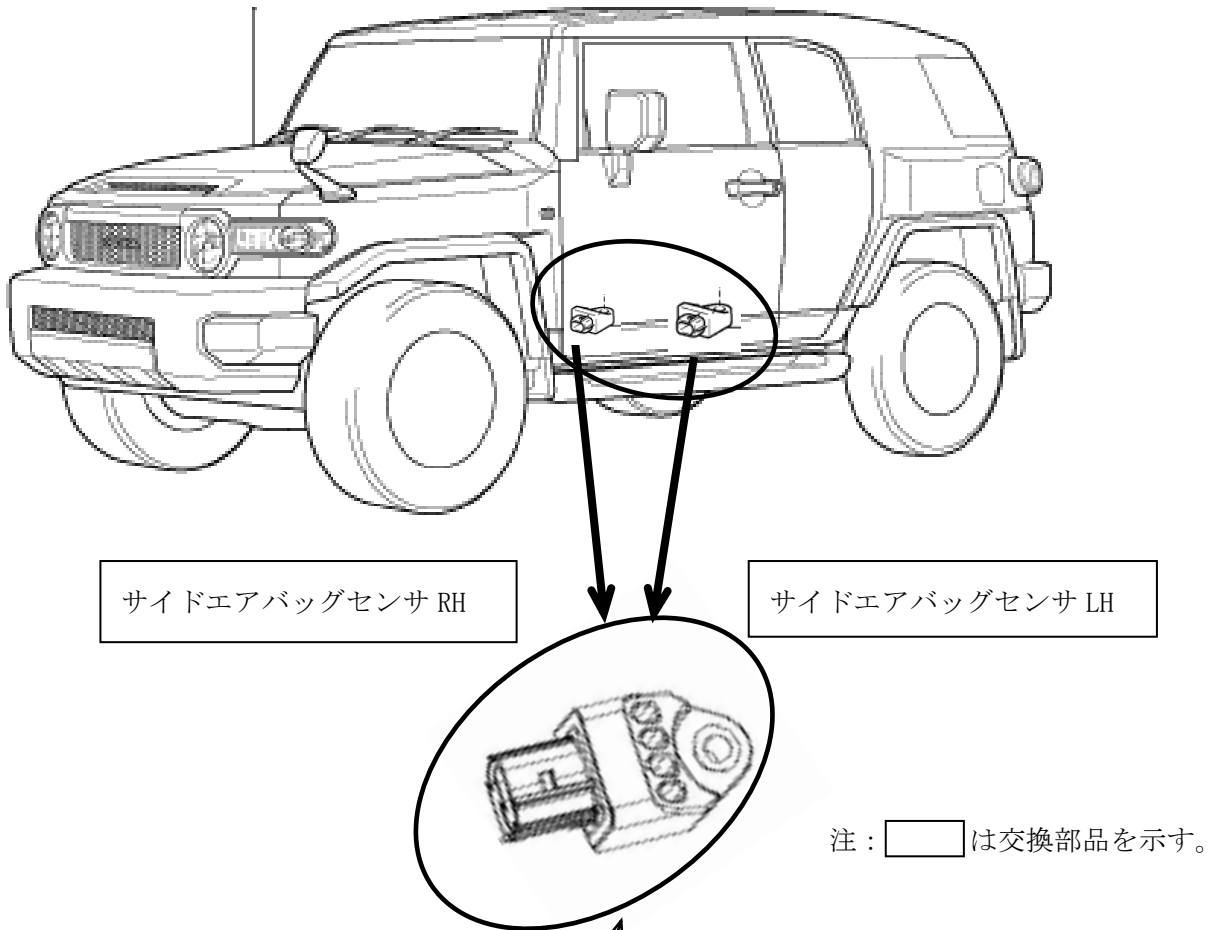

### 不具合発生箇所

サイドエアバッグ及びカーテンシールドエアバッグにおいて、サイドエアバッグセンサの衝突検出方向が不適切なため、側面衝突の際の衝突検出が遅れて乗員保護機能が正常に働かないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、当該サイドエアバッグセンサを対策品と交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。