


改善箇所説明図

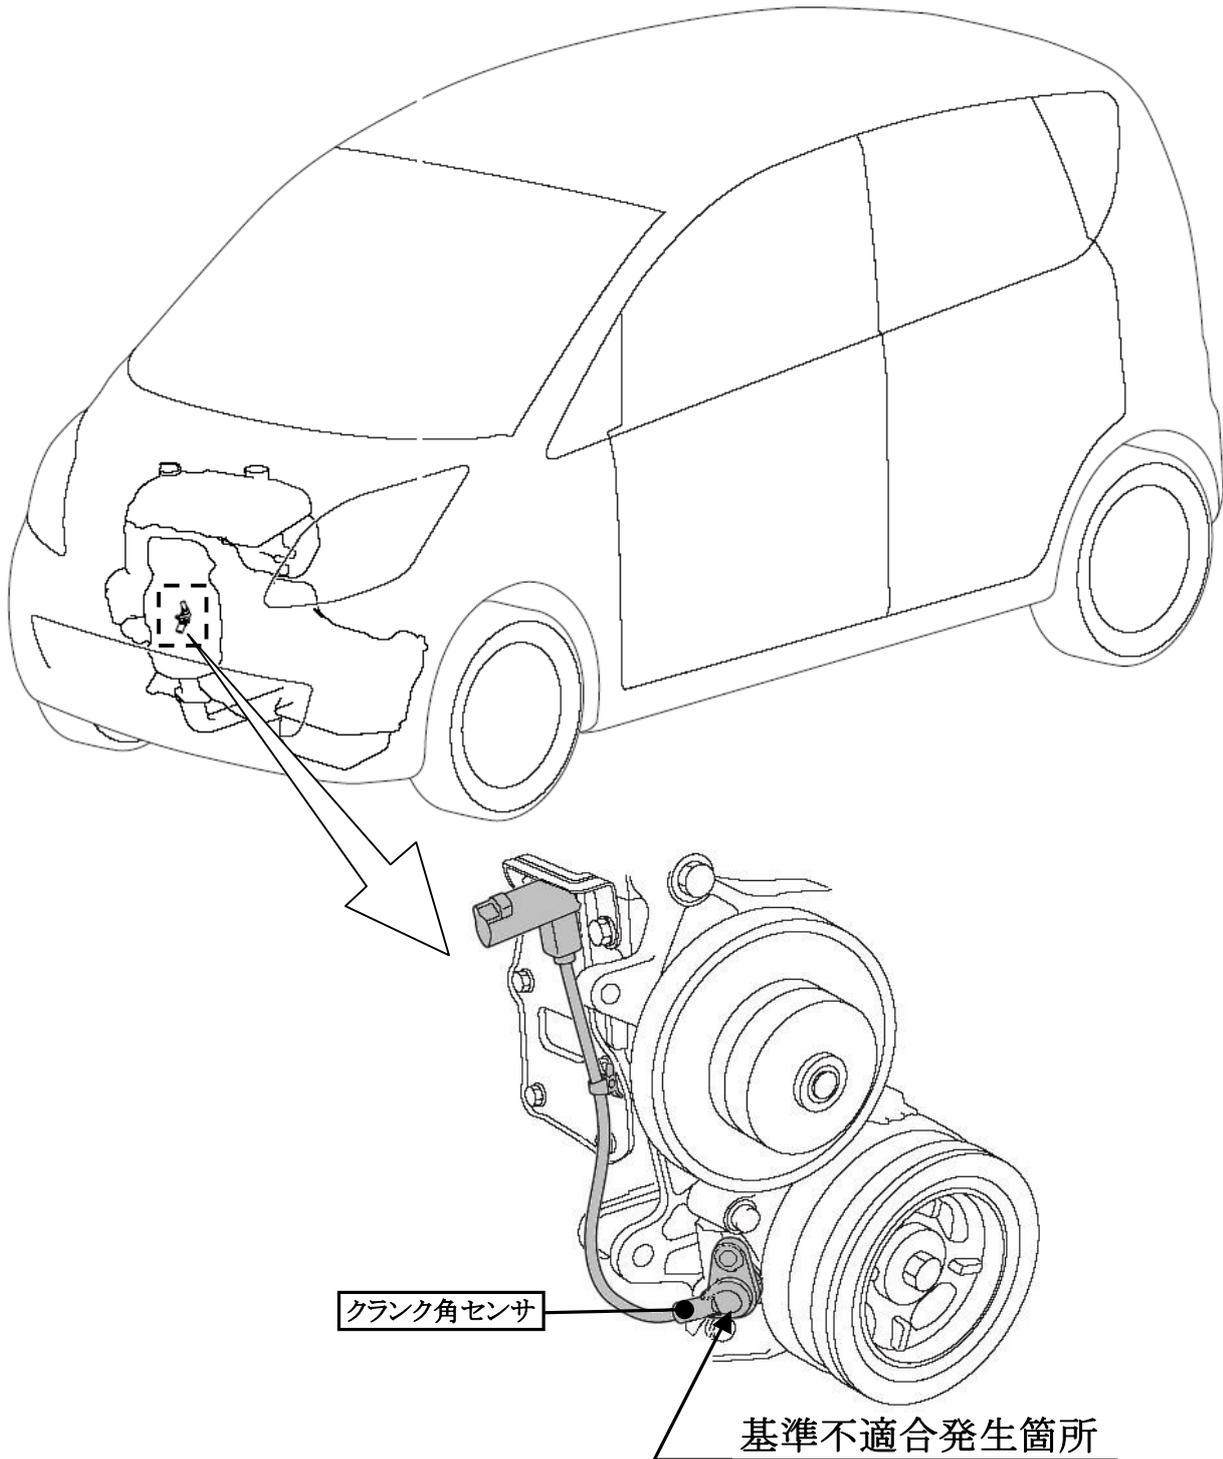

エンジンのクランク角センサの製造工程において、コイルの巻き付け作業が不適切なため、使用過程で当該コイルが断線する場合があります。そのため、走行中にエンジンが停止する、あるいは、エンジンが始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、クランク角センサを良品と交換する。

注: は交換部品を示す。

識別 : 運転者席ドアチェッカーのボデー取付け部下側に黄色ペイントを塗布する。