




改善箇所説明図①

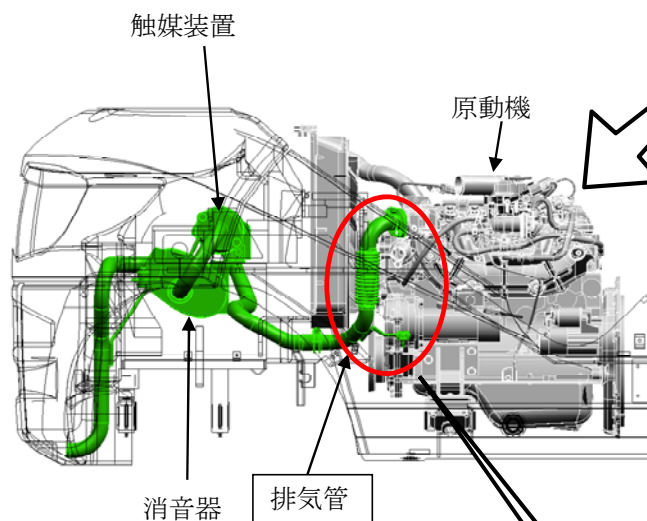

← Z

【改善後】

【改善前】

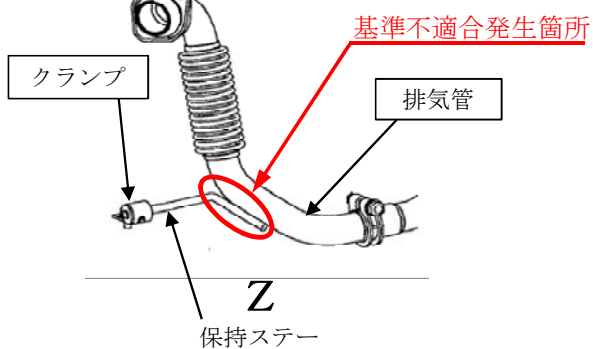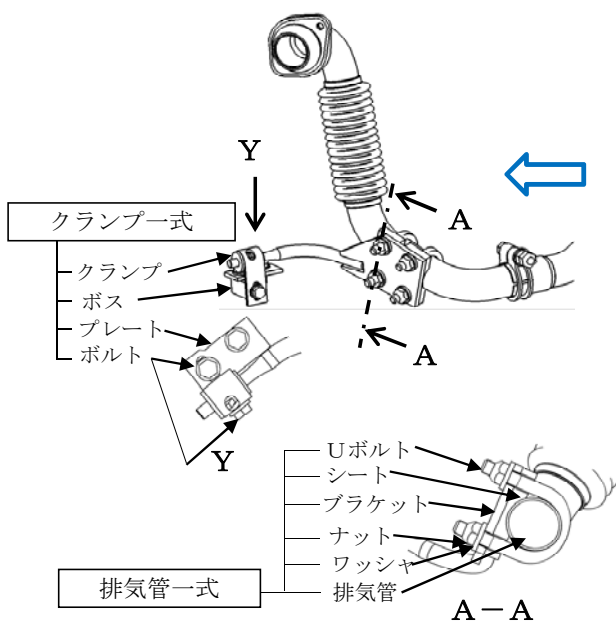

注：□ は交換部品を示す。

（ 原動機と触媒の間の排気管において、固定方法が不適切なため、振動等により排気管の保持ステー溶接部に亀裂が生じるものがある。そのため、排出ガスが外部に漏れるとともに、騒音が増大するおそれがある。 ）

改善措置の内容
全車両、排気管とクランプを対策品一式に交換する。

識別：改善済車両は、クランプの取付け方法の変更により、識別が可能のため特に行わない。