


改善箇所説明図

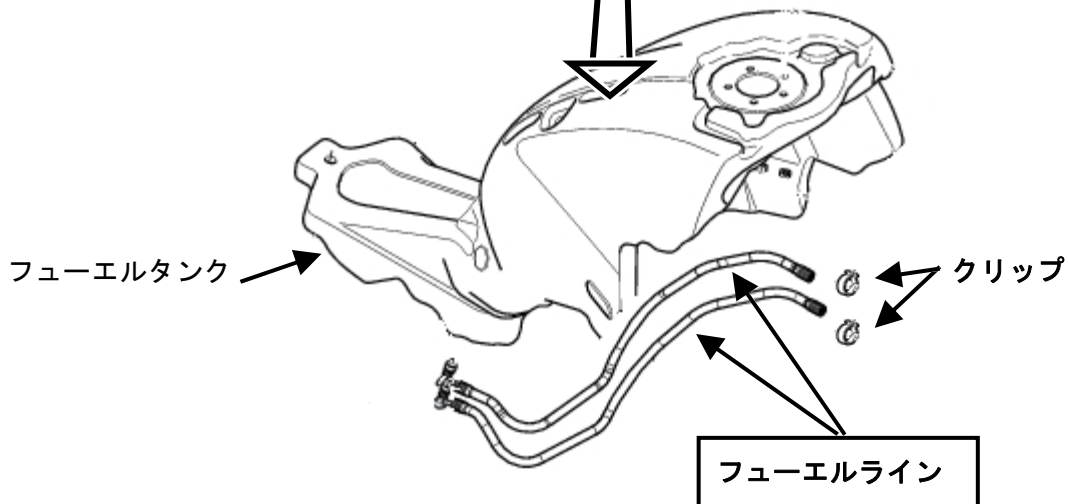

基準不適合発生箇所

樹脂製フューエルラインにおいて、当該部品製造時の材料の乾燥が不十分なため、水分によって成型を阻害された部分がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該部分から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、フューエルラインを良品と交換し、新品のクリップを用いて締結する。

識別：フューエルタンク後端部に緑のペイントをする。

