




# 改善箇所説明図

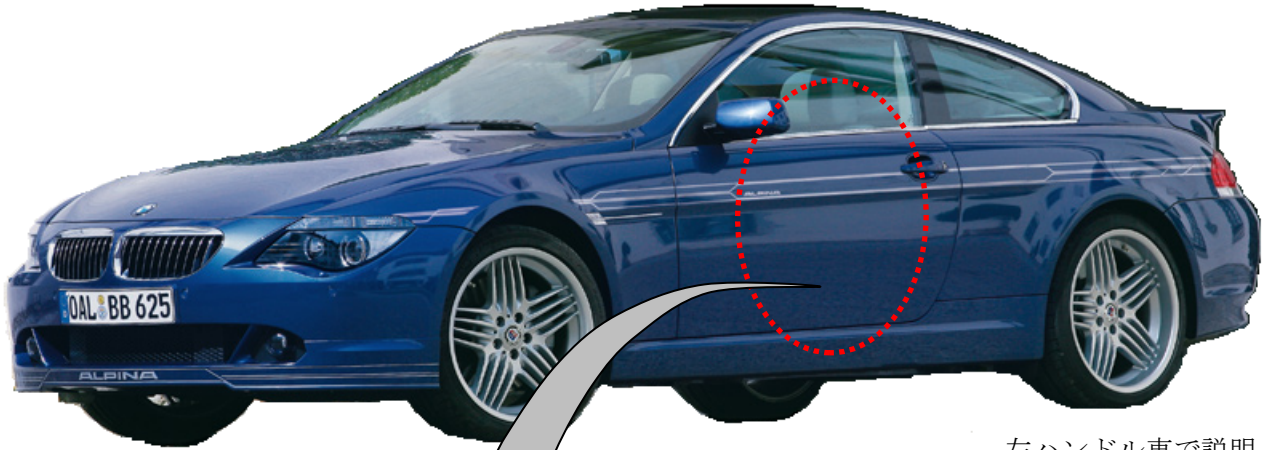

左ハンドル車で説明

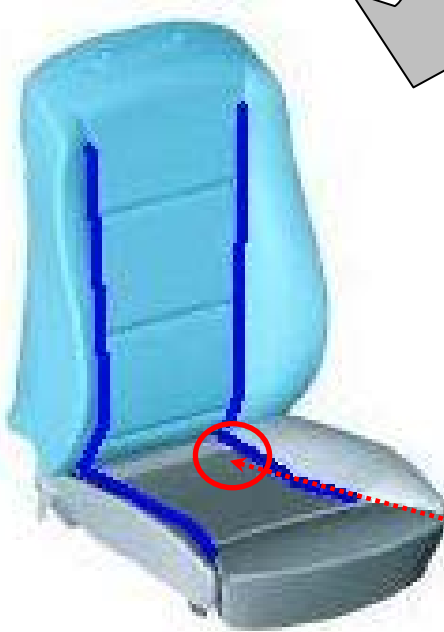

**不具合発生箇所**  
ヒーターエレメント  
への配線

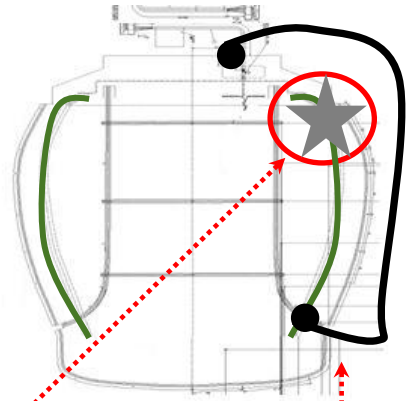

対策品の配線

## 不具合の内容

前席シートにあるシートヒーターのエレメント部への電気配線の取り回しに不適切なものがあるため、乗降時にエレメント部に度重なる圧力負荷がかかった場合、当該エレメント部の一部が損傷し、シートの一部が焦げ、最悪の場合、乗員が火傷を負うおそれがある。

## 改善措置の内容

全車両、当該部品の良否を判定し、不具合品の場合は対策品の配線を追加する。

## 識別

シート下のシート フレームに白色ペイントを塗布する。