
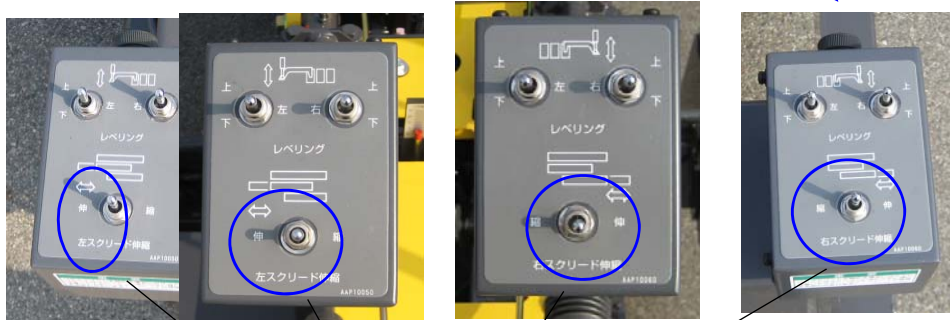


## 改善箇所説明図


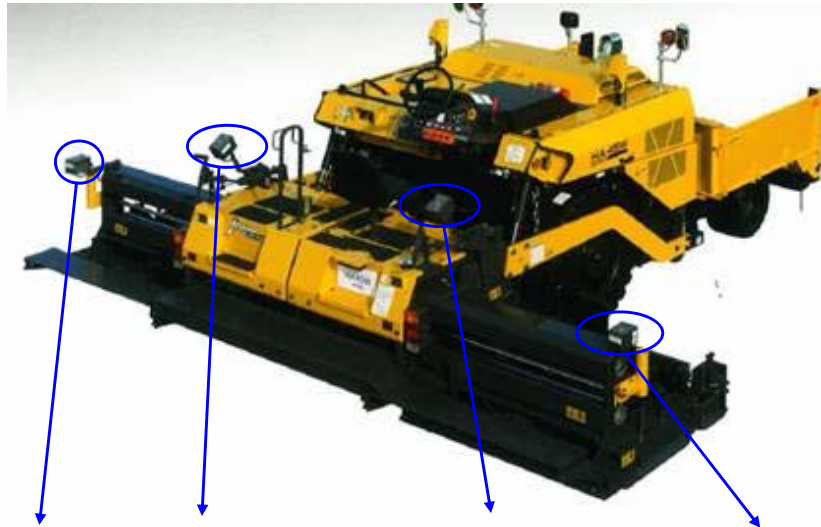


スクリーン伸縮スイッチ

【改善前】

トグルスイッチ

【改善後】

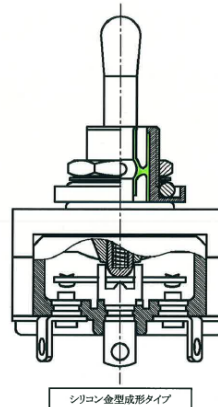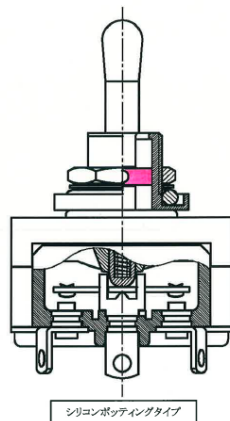

基準不具合発生箇所

アスファルトフィニッシャに備える作業装置の作動状態を切り替えるトグルスイッチの防水構造が不適切なため、当該スイッチ内部の接点部に水が侵入し、接点不良が発生する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作業装置が誤作動を起こすなど正常な操作ができなくおそれがある。

### 【改善内容】

全車両、対象となるトグルスイッチを対策品に交換する。

注:  は対策部品に交換する部品を示す。