


# 改善箇所説明図①

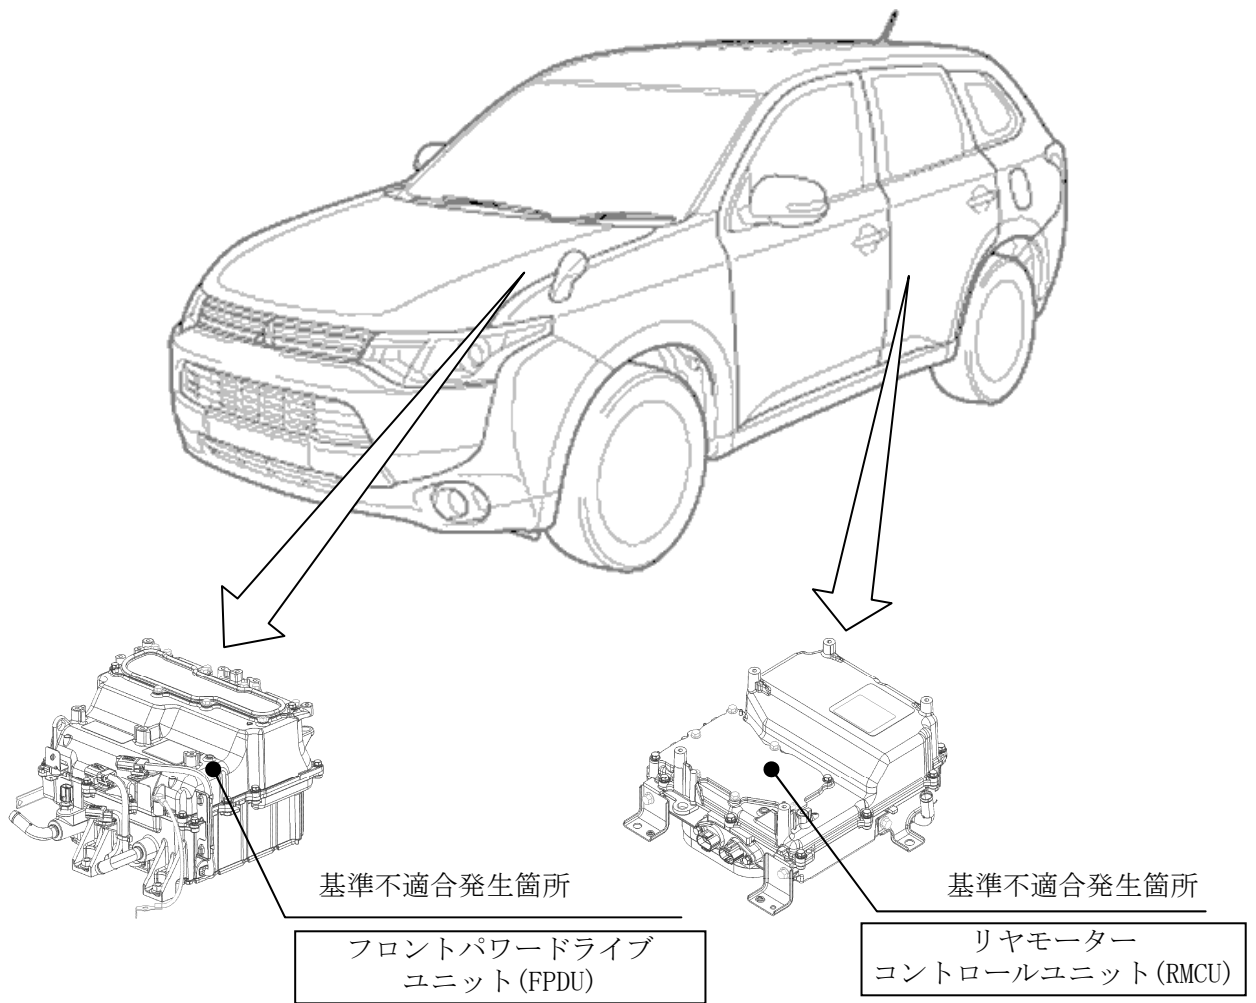

フロントモーターを制御するフロントパワードライブユニット (FPDU) 及びリヤモーターを制御するリヤモーターコントロールユニット (RMCU) の制御プログラムが不適切なため、車両起動時にFPDU及びRMCUがモーターの位相を誤認識し、起動後に発進不能となる場合がある。また、この状態で一定以上アクセルペダルを踏み込むと、車両が急に動き出すおそれがある。

## 改善の内容

全車両、FPDU 及び RMCU のプログラムを対策品に書き換える。

注：図中の  内は、プログラム変更する部品を示す。

識別：運転席ドアローヒンジ（ドア側）の下側取付ボルト頭部に白または黄色のペイントを塗布する。