


改善箇所説明図

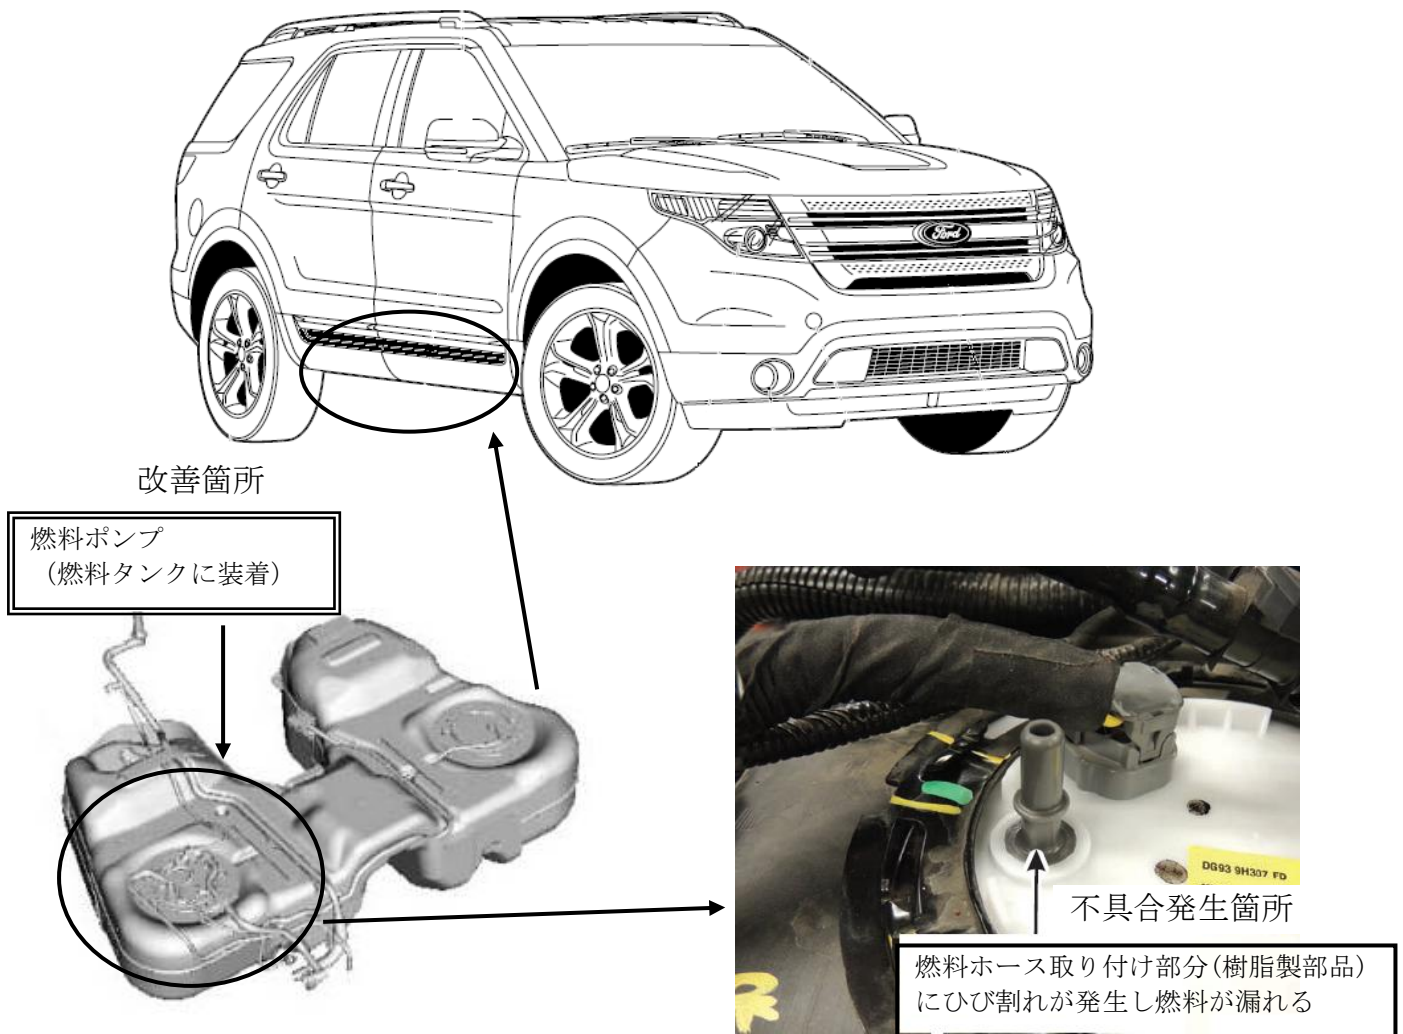

不具合の内容

燃料ポンプの燃料ホース取り付け部分において、樹脂部品の材質が不適切なため、燃料との接触面に微細なひび割れが発生する。ひび割れが拡大すると、燃料漏れにより燃料臭がしたり、エンジンへの供給量が低下する。最悪の場合、走行中のエンジンストールや火災が発生するおそれがある。

改善の内容

- ・ 対策品の燃料ポンプの準備に時間を要する事から、対象となる全てのお客様に対し、リコール実施のお知らせと注意喚起のダイレクトメール（第1信）を送信する。
- ・ 対策品の準備が整い次第、改めて、改善作業を実施する旨のダイレクトメール（第2信）を送信し、燃料ポンプを対策品に交換する。

識別：フロントドア右側のヒンジブラケット上側ボルトに黄色いペイントを塗布する。

注： 内は交換部品を示す。