


不具合箇所説明図

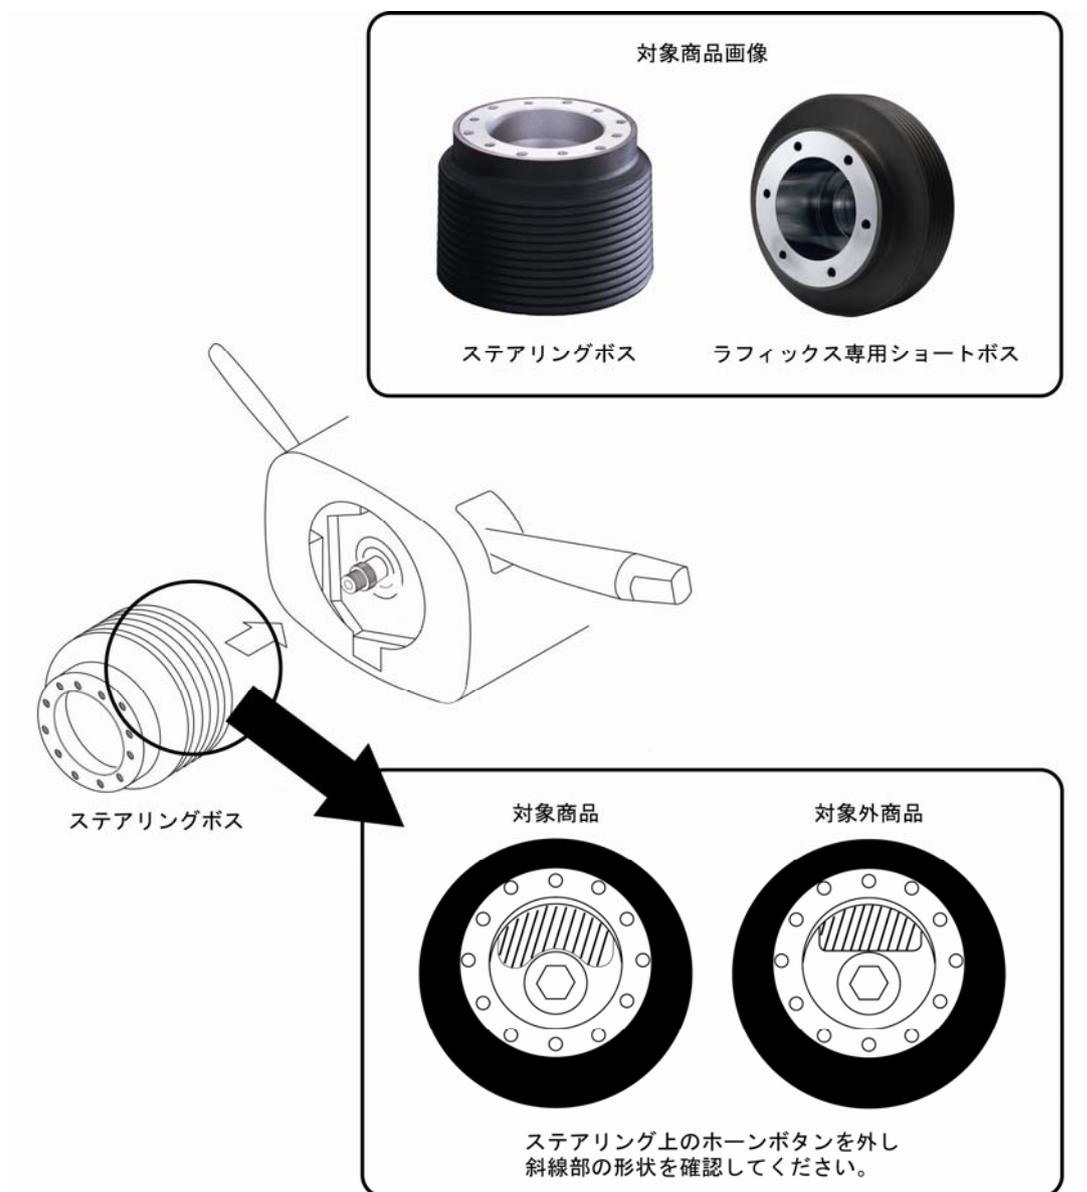

不適合発生箇所

後付け部品として販売したステアリングボス（品番 920・921）及びラフィックス専用ショートボス（品番 920S）において、他品番部品と一部共用化のため形状変更した部分が、変更前部品より強度が落ちたため、車両の乗り降り時やサーキット走行などで大きな荷重が繰り返しかかると、ボス底部に亀裂が発生し、最悪の場合、ボス底部の破断によりステアリングホイールが脱落してステアリング操作ができなくなるおそれがある。

改善内容

当該品番装着車両の部品形状を確認し、対象部品だった場合は対策品と交換する。