


改善箇所説明図

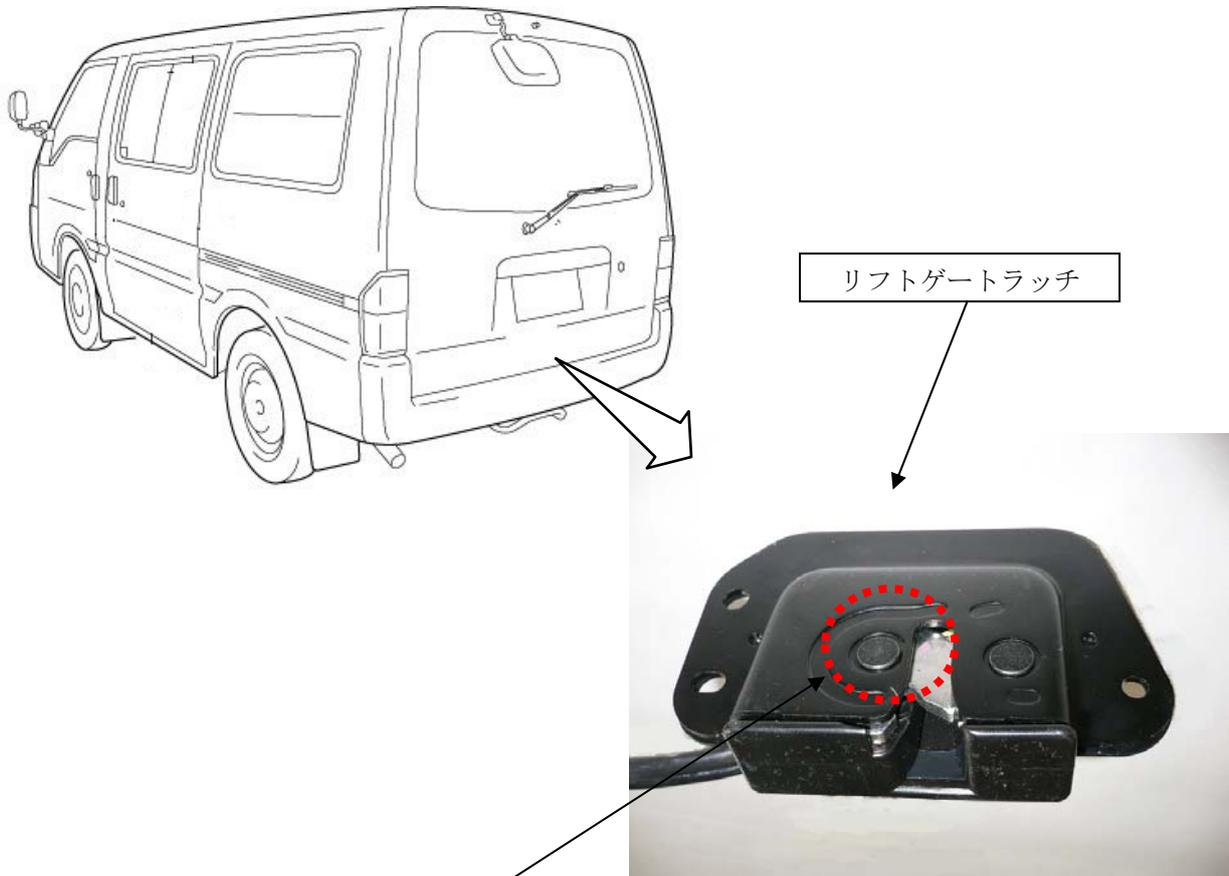

基準不適合発生箇所

リフトゲートのラッチにおいて、製造不良により当該ラッチ内部の部品寸法が不適切なため、ロック機構が正常に作動せず、リフトゲートが完全にロックしないことがある。そのため、最悪の場合、走行中にリフトゲートが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、リフトゲートラッチを良品に交換する。

識別：リフトゲートラッチに黄ペンを塗布する。

注) は、交換する部品を示す。