


改善箇所説明図

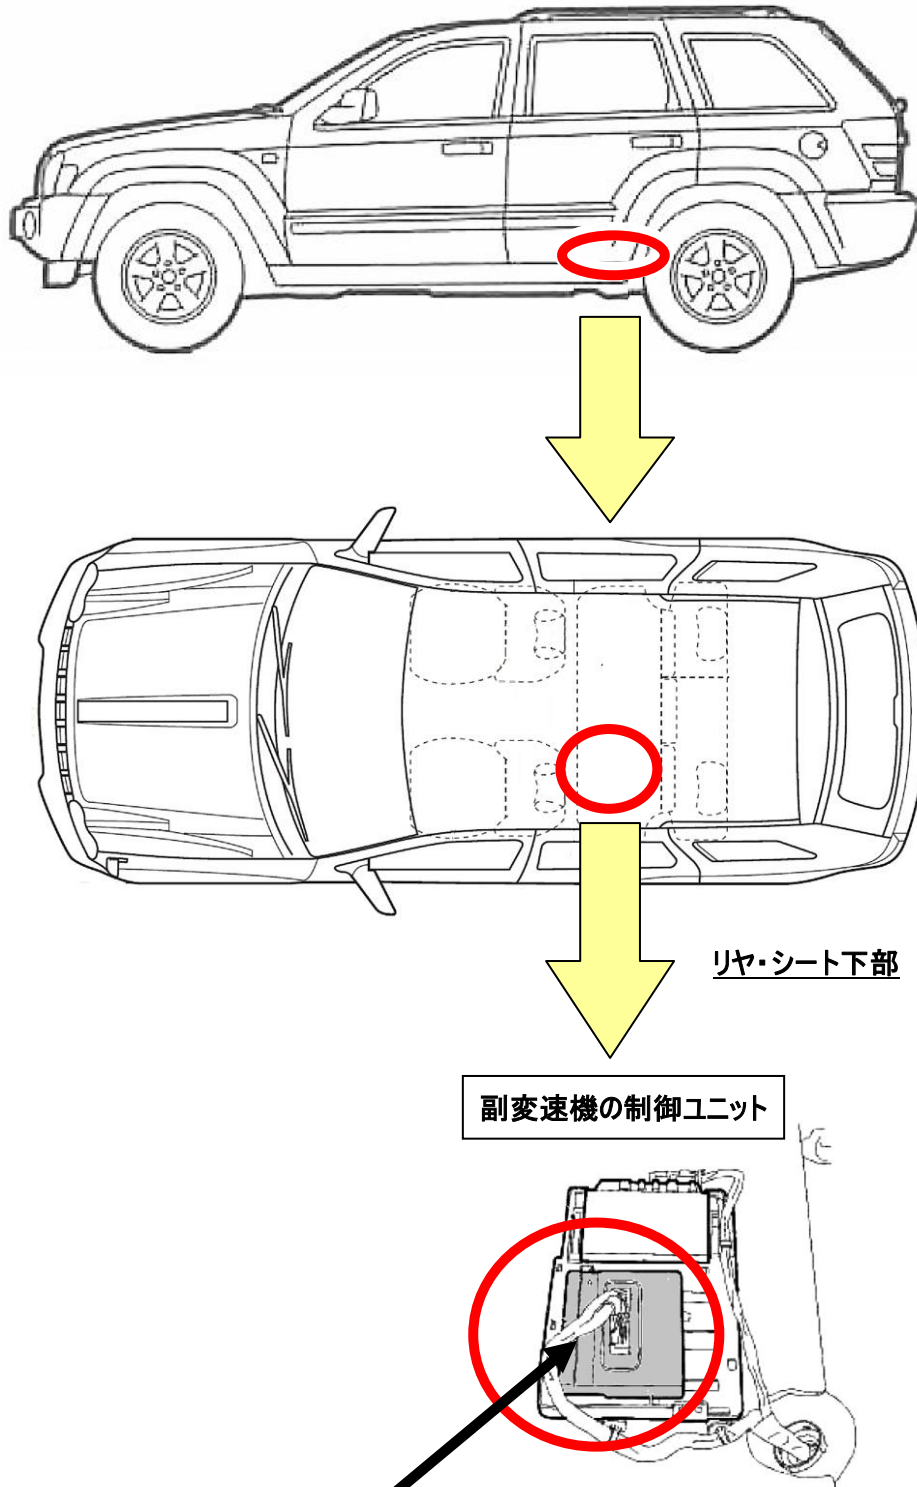

基準不適合発生箇所

副変速機の制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、副変速機の内部構成部品が故障した場合に発せられることがある誤信号を駐車中に当該制御ユニットが受けると、意図しないシフトチェンジが行われるおそれがある。最悪の場合、ニュートラル・ポジションへシフトされ、車両が動き衝突に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、副変速機の制御ユニットの制御プログラムを書き換える。

識別：運転席シート・レールの後部内側固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。