


改善箇所説明図

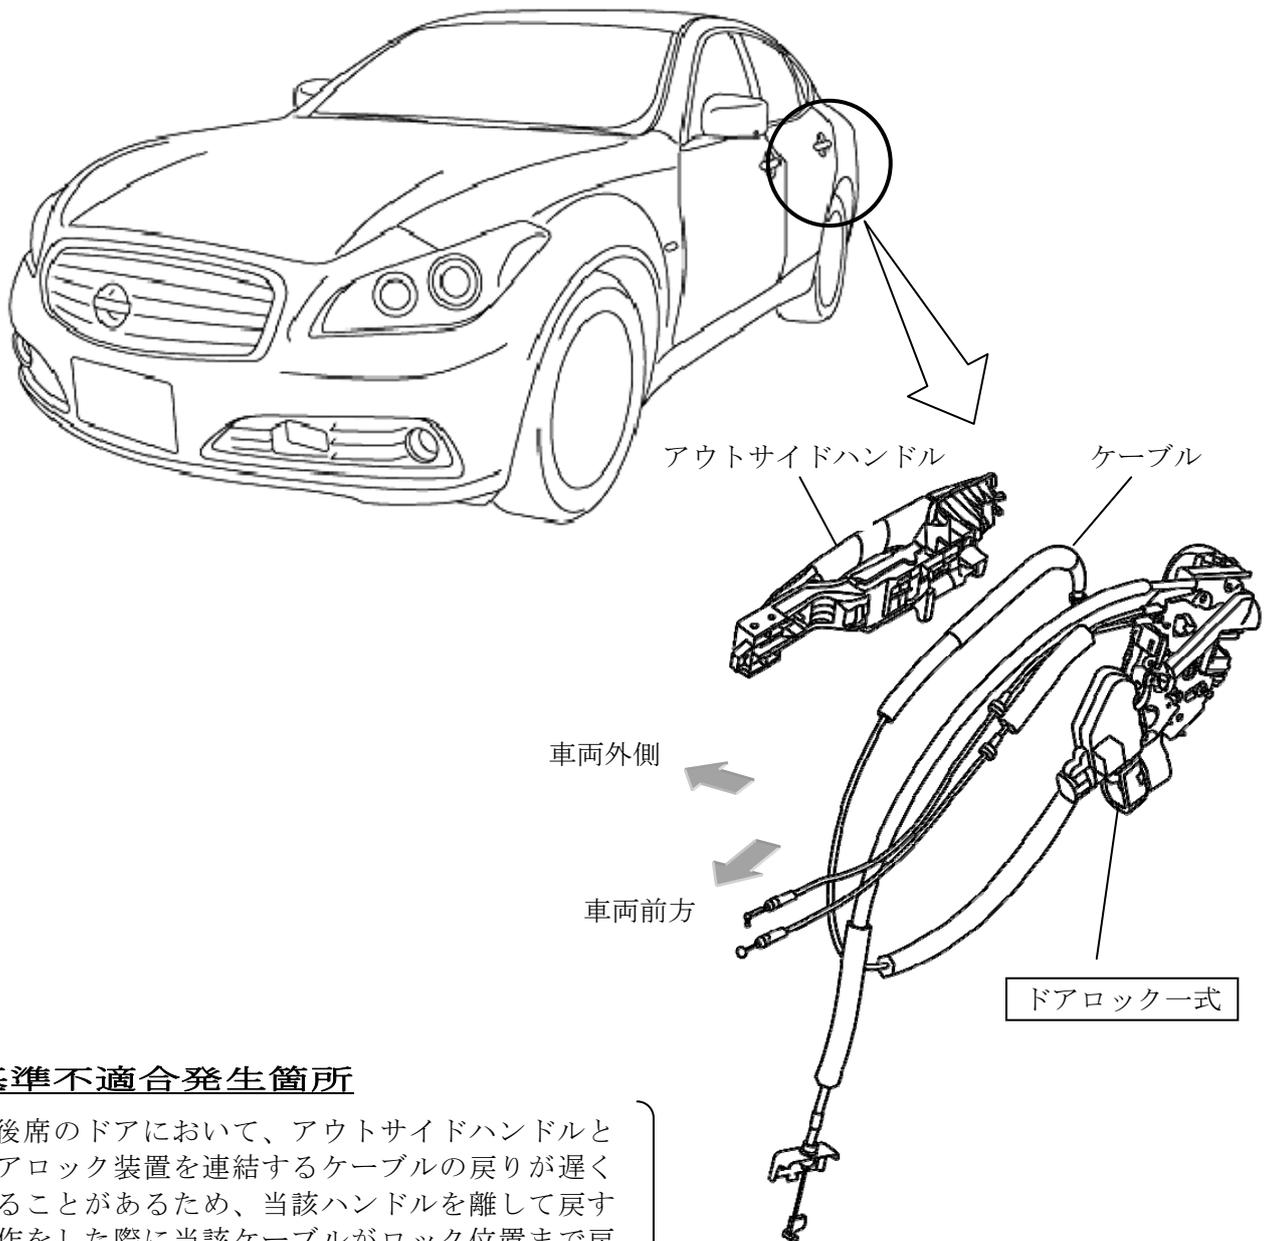

基準不適合発生箇所

後席のドアにおいて、アウトサイドハンドルとドアロック装置を連結するケーブルの戻りが遅くなることもあるため、当該ハンドルを離して戻す操作をした際に当該ケーブルがロック位置まで戻らないことがある。このため、ドアを閉じることができなくなり、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ドアロッカー式（左右）を対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。