


改善箇所説明図

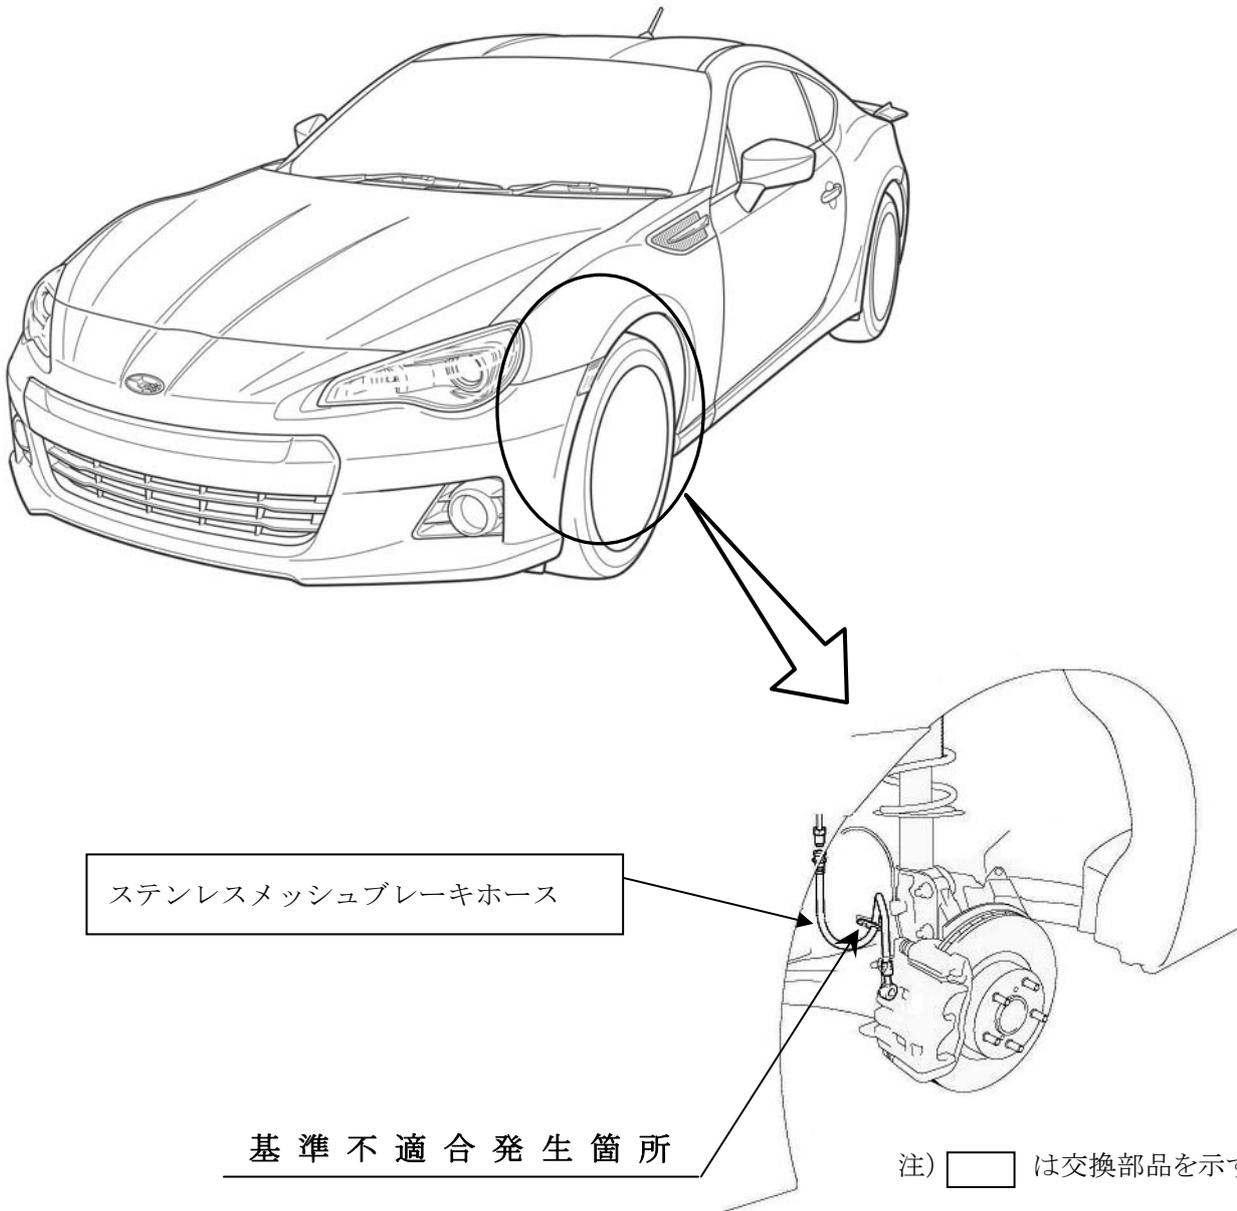

後付け用品のステンレスメッシュブレーキホースにおいて、固定金具付近に想定を超える応力が集中し、損傷することがある。そのまま使用を続けると、損傷が進行しブレーキ液が漏れ、ブレーキ警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善内容

装着されている後付け用品を確認し、該当製品(部品番号 ST26550AS000)が装着されている場合は、ゴム製ブレーキホースに交換する。