


改善箇所説明図

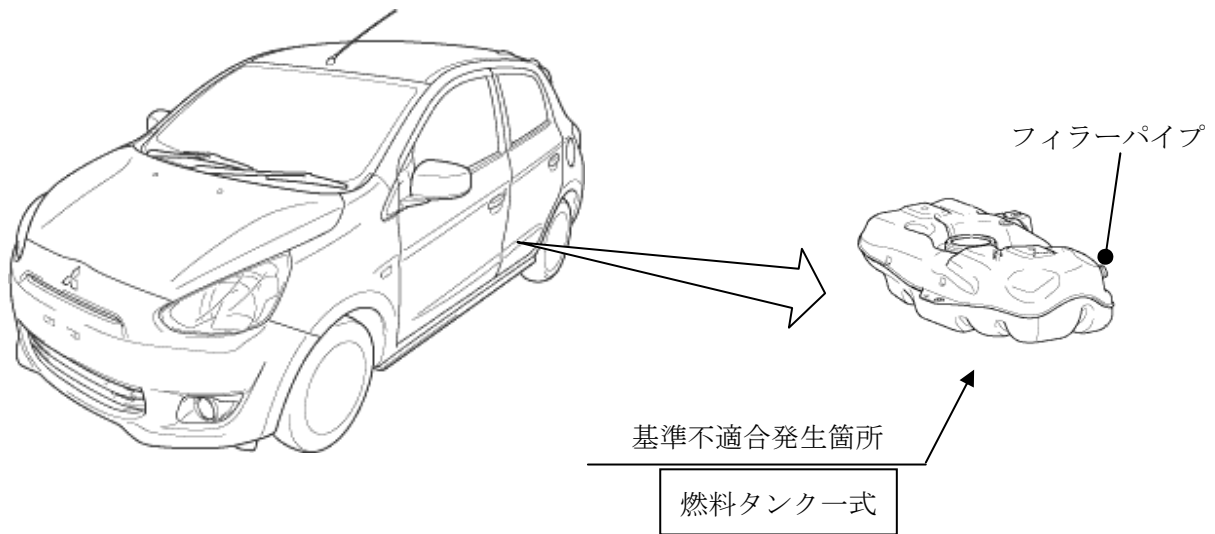

燃料タンクにおいて、フィルターパイプの溶着工程の温度管理が不適切なため、フィルターパイプ部の溶着強度が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶着部が剥がれ、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクの製造ロットを確認し、該当するものは、燃料タンク一式を良品と交換する。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。

識別：燃料タンクのバーコード部に白または黄色ペイントを塗布する。