


# 改善箇所説明図

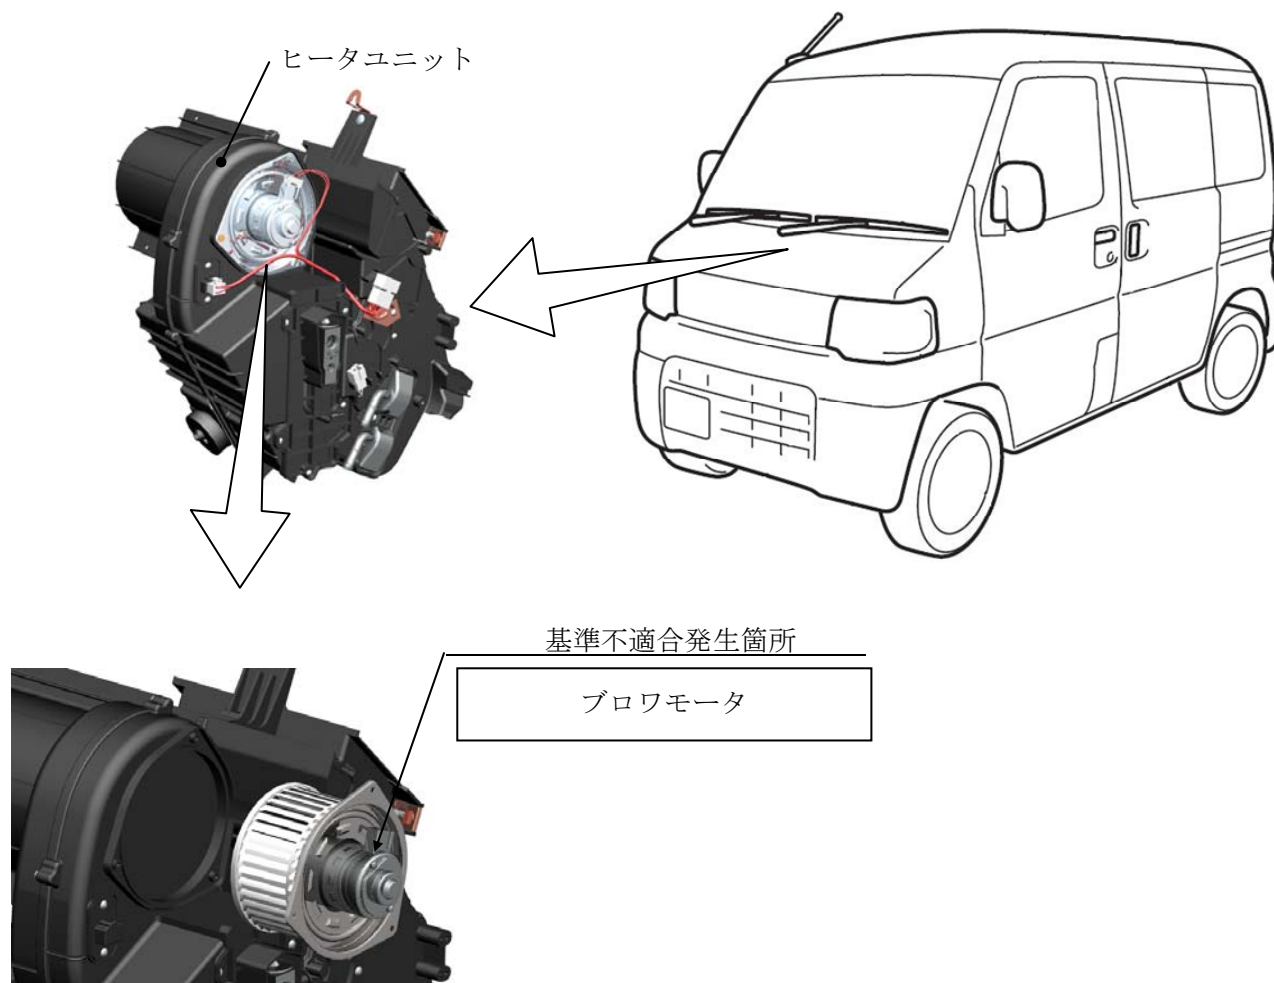

ブロワモータのブラシの材質が不適切なため、最大風量での長時間使用を繰り返すと、ブラシが早期に摩耗する可能性がある。そのため、ブロワモータの回転が遅くなり、そのまま使用を続けると作動が停止し、前面ガラスに曇りが生じた場合に安全な視野を確保できなくなるおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ブロワモータのラベル色を確認し、対策前品の場合は対策品と交換する。

注：図中の  内は、確認、交換する部品を示す。

## 識別

助手席側ドアアロアヒンジにあるピン頭部に白または黄色のペイントを塗布する。